SDC/INV SiPuc Informe de inspec		echa Hoja 0/08/12 1
04-6006-002.10 Caño Negro		
Regional: 4 Boyacá Ruta: Cruce Tramo 05 08 (Mut Carretera: Cruce Ruta 45 (Dos y M Lado de la car: Abscisa: 27+0831 No del registro: 2960		
Año de construcción: Año de la última reconstrucción:		
Paso Superior/Inferior: Dir. de abs. de la carretera principal.: Requisitos de la inspección:	S 0 Nada	
Recolección de datos : Fecha: : Iniciales:		
Posición geográfica: Latitud: 5 gra 54.236 min N Longitu	d: 74 gra 22.278 min 0	Altitud: 231 m
Geometría: Número de luces: Longitud de la luz menor (m): Longitud de la luz mayor (m): Longitud total(m): Ancho del tablero(m): Ancho del separador(m): Ancho del andén izquierdo(m): Ancho del andén derecho(m): Ancho de la calzada(m): Ancho entre bordillos(m): Ancho del acceso(m2): Altura de pilas(m2): Altura de estribos(m): Long. de apoyos en pilas.(m): Long. de apoyos en estrib(m): Puente en terraplén(S/N): Curva/tangente(C/T): Esviajamiento(gra):	1 10.50 10.50 10.50 4.50 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00	
Superestructura, tipo principal: Diseño tipo	12 Losa/Viga, 2 vigas 10 Simpl. apoyado, secc. 20 Concreto reforzado, i	
Superestructura, tipo secundario: Diseño tipo: Tipo de la estructuración transver: Tipo de la estructuración longitud: Material:	91 No aplicable 91 No aplicable 91 No aplicable	

SDC/INV	SiPuCo		Fecha Hoja
Info 04-6006-002.10 Caño Negro	orme de inspec	ción principal	30/08/12
Subestructura:		10 01	÷ t
Estribos.: Tipo		10 Con aletas	
Material Tipo de cimenta		20 Concreto ci 92 Desconocido	
lipo de cimenta	icton	92 Desconociac)
Pilas: Tipo	:	91 No aplicabl	
Material		91 No aplicabl	
Tipo de cimenta	ción:	91 No aplicabl	e
Detalles:		04 31 13	
Tipo de baranda		91 No aplicabl	e
Tipo de superficie de roda		20 Concreto	/ 5 3 3
Tipo de junta de expansión	1 :	12 Placas vert	. /ángulos de acero
Tipo de apoyos fijos en es		10 Junta de co	nstrucción
Tipo de apoyos móviles en		91 No aplicabl	e
Tipo de apoyos fijos en pi	las:	91 No aplicabl	e
Tipo de apoyos móviles en		91 No aplicabl	
Tipo de apoyos fijos en vi		91 No aplicabl	
Tipo de apoyos móviles en	vigas:	91 No aplicabl	e
Municipio	ı: I	0.00	toda (D/D/M)
Vehículo de diseño: Clase de dist. de carga:	I Longitud (KIII) · ES	tado (B/R/M):
Obstáculo que cruza: Tipo de obstáculo: Ident. de la carretera.: Nombre de la carretera.: Lado de la carretera: Abscisa:	30 Río ó arr Caño Negr		
Gálibo:			
Sup. exterior(m):	I: IM	: DM:	D:
Vert. inferior(m):	I: 2.90 IM	: 2.90 DM: 2	.90 D: 2.90
Proprietario:	1 I.N.V		
Departamento:	4 Boyacá		
Administrador vial:	-		
Proyectista:			
Señalización: Carga máxima(ton.): Velocidad máx(k.p.h.): Otra:			
Observaciones:			

SDC/INV		SiPuCol		Fecha	Hoja
		de inspecci	ón principal	30/08/12	3
04-6006-00	02.10 Caño Negro				
Resumen cı	ronológico:	Fecha	Actividades		
		2012.07.01	Inspección princ	ipal	
Ultima ins	spección principal :				
Fecha		: 2012	2.07.01		
			M.E.R		
			Soleado		
Temperatui	ra(g:	ra. C):	21		
Transito:	TPDS	:			
	Autos %				
	Buses %				
	Camiones %	:			
λão do lo	próxima inspección pri	nainal:	2015		
Allo de la	proxima inspection prin	пстрат.	2015		
Observacio	ones:				

SDC/INV SiPuCol Fecha Hoja Informe de inspección principal 30/08/12 4

	-6006-002.10 Caño Negro				,			0/00/12	
Núr	nero de componente					Obras	de rej	paración	
	Trabajo	Cal	Man	Ins					Fo
	- Descripción del daño	ifi	ten	Esp	Т	Can			tos
	Tipo de daño				Р	ti	Año	Costo	
1	Superficie del puente	2	+						3
	C:Tratamiento superficial (sello)				C	42	2012		
	- La superficie presenta agregado y								
	acero expuesto, como también								
	fisuras longitudinales y								
	transversales.								
	Descomposición								
2	Juntas de expansión	2	+						2
	- Se recomienda colocar sello. Las								
	juntas se encuentran tapadas por								
	suciedad.								
	Se debe realizar limpieza y								
	mantenimiento rutinario.								
2	Andenes/Bordillos	1	+						3
)	- Los bordillos presentan manchas de	+	*						3
	humedad y vegetación.								
	Se debe realizar limpieza y								
	mantenimiento rutinario.								
	mancenimienco rucinario.								
4	Barandas	2							1
	Z:Otra				Z	21	2013		
	- El puente carece de barandas.								
	Instalar barandas vehiculares								
	metálicas.								
	Z (m): Instalación de barandas								
	vehiculares metálicas								
	Otro								
_	~ / - 1 1								
5	Conos/Taludes	1	-						3
	- Los taludes 1, 3 y 4 se encuentran								
	estables.								
	El talud 2 presenta un								
	deslizamiento hacia el estribo 2.								
6	Aletas	0	+						1
	- Las aletas (muros de		'						-
	acompañamiento) se encuentran en								
	buen estado, presentan manchas de								
	humedad y vegetación. Se debe								
	realizar limpieza y mantenimiento								
	rutinario.								
1		1	1	1	I	1	I	1	1

SDO	C/INV SiPuo Informe de inspec		nrir	aina	1		Fed	cha /08/12	Hoja 5
04	-6006-002.10 Caño Negro	201011	PI II.	стра			307	00/12	3
Núi	mero de componente				'	Obras	de repa	aración	
	Trabajo	Cal	Man	Ins	_	~			Fo
	- Descripción del daño	ifi	ten	Esp	T	Can	7.≈ -	Q	tos
	Tipo de daño				P	ti	Año	Costo	
7	Estribos - Los estribos presentan bastantes manchas por humedad debido a la infiltración de agua a través de las juntas. Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario. En general se encuentran en buen estado.	1	+						4
8	Pilas	-							
9	Apoyos	2	+						2
	 Los apoyos presentan manchas de humedad y vegetación debido a la infiltración proveniente de las juntas de expansión. 								
10	Losa - Los voladizos presentan manchas de humedad y vegetación. Los drenes no cuentan con tubería, lo cual está afectando el concreto, exponiendo el acero de refuerzo. En la losa se observan bastantes panales de abejas. Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario.	1	+						3
11	Vigas/Largueros/Diafragmas - La vigas se encuentran en buen estado. Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario.	0	+						2
12	Elementos de arco	_							
13	Cables/Pendolon./Torres/Maciz.	_							
14	Elementos de armadura	-							

SDC/INV SiPt Informe de inspe	uCol ección	prir	ncipa	1			echa 0/08/12	Hoja 6
04-6006-002.10 Caño Negro Número de componente Trabajo					Obras		paración	Fo
- Descripción del daño Tipo de daño		Cal Man Ins ifi ten Esp			Can ti	Año	Costo	tos
15 Cauce - Cauce sin problema. Se recomienda retirar los restos de la estructura anterior.	1	_						2
16 Otros elementos	-							
17 Puente en general - El puente requiere de labores de limpieza y mantenimiento rutinario. El puente es un poco angosto. En general la estructura se encuentra en buen estado.	2	+						1





Componente.....: 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim....: 2 / +

Daño/Observaciones.: La superficie presenta agregado y acero expuesto,

como también fisuras longitudinales y transversales.

Tipo de daño.....: Descomposición

Reparaciones.....: C Tratamiento superficial (sello)



Componente.....: 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim....: 2 / +

Daño/Observaciones.: La superficie presenta agregado y acero expuesto,

como también fisuras longitudinales y transversales.

Tipo de daño.....: Descomposición

Reparaciones.....: C Tratamiento superficial (sello)



Componente.....: 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim....: 2 / +

Daño/Observaciones.: La superficie presenta agregado y acero expuesto,

como también fisuras longitudinales y transversales.

Tipo de daño.....: Descomposición

Reparaciones.....: C Tratamiento superficial (sello)



 ${\tt Componente.....:} \qquad {\tt 2} \qquad {\tt Juntas \ de \ expansi\'on}$

Calif./Mantenim....: 2 / +

Daño/Observaciones.: Se recomienda colocar sello. Las juntas se

encuentran tapadas por suciedad.



 ${\tt Componente.....:} \qquad {\tt 2} \qquad {\tt Juntas \ de \ expansi\'on}$

Calif./Mantenim...: 2 / +

Daño/Observaciones.: Se recomienda colocar sello. Las juntas se

encuentran tapadas por suciedad.



Componente.....: 3 Andenes/Bordillos

Calif./Mantenim...: 1 / +

Daño/Observaciones.: Los bordillos presentan manchas de humedad y

vegetación.



Componente.....: 3 Andenes/Bordillos

Calif./Mantenim...: 1 / +

Daño/Observaciones.: Los bordillos presentan manchas de humedad y

vegetación.



Componente.....: 3 Andenes/Bordillos

Calif./Mantenim...: 1 / +

Daño/Observaciones.: Los bordillos presentan manchas de humedad y

vegetación.



Componente..... 4 Barandas


Calif./Mantenim...: 2 /

Daño/Observaciones.: El puente carece de barandas. Instalar barandas

vehiculares metálicas.

Z (m): Instalación de barandas vehiculares metálicas

Tipo de daño.....: Otro Reparaciones.....: Z Otra

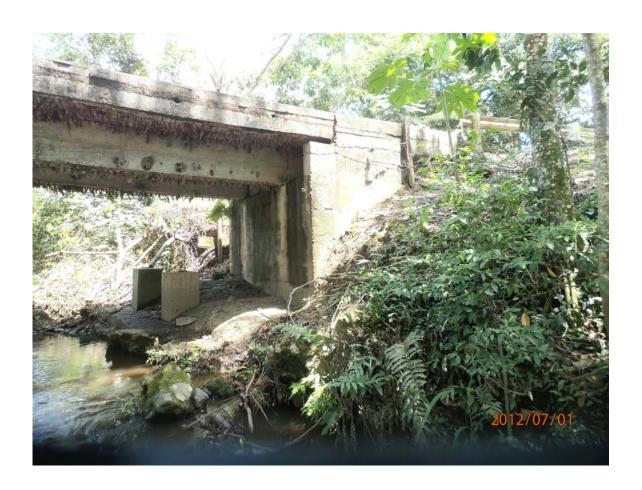

Componente.....: 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: Los taludes 1, 3 y 4 se encuentran estables.

El talud 2 presenta un deslizamiento hacia el

estribo 2.




Componente.....: 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: Los taludes 1, 3 y 4 se encuentran estables.

El talud 2 presenta un deslizamiento hacia el

estribo 2.

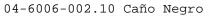



Componente.....: 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 1 / -

 ${\tt Da\~no/Observaciones.:}$ Los taludes 1, 3 y 4 se encuentran estables.

El talud 2 presenta un deslizamiento hacia el

estribo 2.



Componente.....: 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 0 / +

Daño/Observaciones.: Las aletas (muros de acompañamiento) se encuentran

en buen estado, presentan manchas de humedad y

vegetación. Se debe realizar limpieza y

mantenimiento rutinario.



Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 1 / +

Daño/Observaciones.: Los estribos presentan bastantes manchas por

humedad debido a la infiltración de agua a través

de las juntas.

Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario.

SDC/INV SiPuCol Fecha Comp Informe de inspección principal 12.08.30 7

04-6006-002.10 Caño Negro



Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 1 / +

Daño/Observaciones.: Los estribos presentan bastantes manchas por

humedad debido a la infiltración de agua a través

de las juntas.

Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario.



Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 1 / +

Daño/Observaciones.: Los estribos presentan bastantes manchas por

humedad debido a la infiltración de agua a través

de las juntas.

Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario.





Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 1 / +

Daño/Observaciones.: Los estribos presentan bastantes manchas por

humedad debido a la infiltración de agua a través

de las juntas.

Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario.



Componente...... 9 Apoyos

Calif./Mantenim....: 2 / +

Daño/Observaciones.: Los apoyos presentan manchas de humedad y

vegetación debido a la infiltración proveniente de

las juntas de expansión.



Componente...... 9 Apoyos

Calif./Mantenim....: 2 / +

Daño/Observaciones.: Los apoyos presentan manchas de humedad y

vegetación debido a la infiltración proveniente de

las juntas de expansión.

SDC/INV Comp SiPuCol Fecha Informe de inspección principal 12.08.30 10

04-6006-002.10 Caño Negro



Componente....: 10 Losa

Calif./Mantenim...: 1

Daño/Observaciones.: Los voladizos presentan manchas de humedad y

vegetación. Los drenes no cuentan con tubería, lo

cual está afectando el concreto, exponiendo el

acero de refuerzo.

En la losa se observan bastantes panales de abejas. Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario.





Componente....: 10 Losa

Calif./Mantenim...: 1

Daño/Observaciones.: Los voladizos presentan manchas de humedad y

vegetación. Los drenes no cuentan con tubería, lo

cual está afectando el concreto, exponiendo el

acero de refuerzo.

En la losa se observan bastantes panales de abejas. Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario.



Componente....: 10 Losa

Calif./Mantenim....: 1 / +

Daño/Observaciones.: Los voladizos presentan manchas de humedad y

vegetación. Los drenes no cuentan con tubería, lo cual está afectando el concreto, exponiendo el

acero de refuerzo.

En la losa se observan bastantes panales de abejas. Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario.



Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 0 / +

Daño/Observaciones.: La vigas se encuentran en buen estado.


SDC/INV		SiPuCol		Fecha	Comp
	Informe de	e inspección	principal	12.08.30	11
04-6006-002.10 Caño	Negro				



Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 0 / +

Daño/Observaciones.: La vigas se encuentran en buen estado.

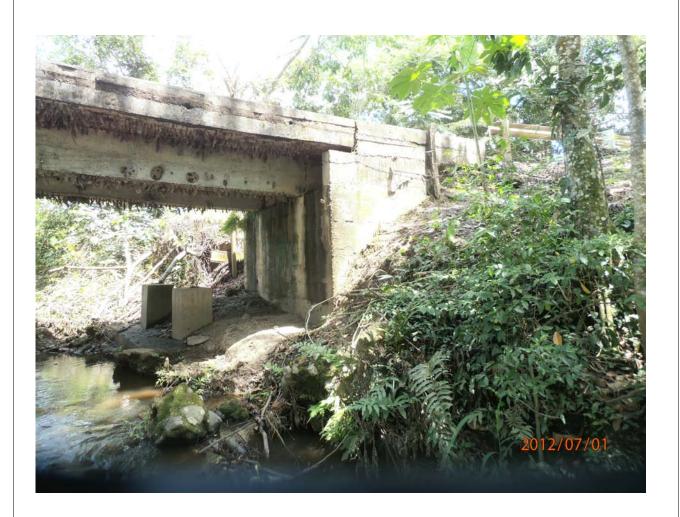

Componente....: 15 Cauce

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: Cauce sin problema.

Se recomienda retirar los restos de la estructura

anterior.

SDC/INV			SiPuCol		Fecha		Comp
	Informe	de	inspección	principal	12.08.	30	15
04-6006-002.10 Cañ	io Negro						



Componente.....: 15 Cauce

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: Cauce sin problema.

Se recomienda retirar los restos de la estructura

anterior.





Componente.....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim....: 2 / +

Daño/Observaciones.: El puente requiere de labores de limpieza y

mantenimiento rutinario.

El puente es un poco angosto.

En general la estructura se encuentra en buen

estado.