| SDC/INV | SiPuo Informe de inspec | | Fecha 30/08/12 | Hoja 1 |
|---|---|--|-------------------|-----------|
| 04-6006-00 | 4.10 Quebrada la Cristalina | | | |
| Ruta Carretera. Lado de la Abscisa | : 4 Boyacá: Cruce Tramo 05 08 (Mut: Cruce Ruta 45 (Dos y M .car: 0: 40+0567 istro: 360 | | | |
| | strucción: última reconstrucción: | 1998 | | |
| Dir. de ab | ior/Inferior: s. de la carretera principal.: de la inspección: | S E 0 Nada | | |
| Recolecció | n de datos : Fecha: : Iniciales: | 2012.06.30 M.E.R | | |
| | eográfica: 5 gra 49.616 min N Longitu | d: 74 gra 19.493 min O | Altitud: | 295 m |
| Geometría: | Número de luces: Longitud de la luz menor (m): Longitud de la luz mayor (m): Longitud total(m): Ancho del tablero(m): Ancho del separador(m): Ancho del andén izquierdo(m): Ancho del andén derecho(m): Ancho de la calzada(m): Ancho entre bordillos(m): Ancho del acceso(m): Area(m2): Altura de pilas(m2): Long. de apoyos en pilas.(m): Long. de apoyos en estrib(m): Puente en terraplén(S/N): Curva/tangente(C/T): Esviajamiento(gra): | 1 32.80 32.80 32.80 4.50 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 147.60 0.00 4.65 0.00 0.60 S | | |
| Diseño t Tipo de Tipo de | ctura, tipo principal: ipo: la estructuración transver: la estructuración longitud: | N 12 Losa/Viga, 2 viga: 10 Simpl. apoyado, se 50 Acero | | |
| Diseño t Tipo de Tipo de | ctura, tipo secundario: ipo: la estructuración transver: la estructuración longitud: | 91 No aplicable 91 No aplicable 91 No aplicable | | |

| SDC/INV | SiPuCol | | | Ioja |
|--|--------------------|--|--------------|------|
| Informe de 04-6006-004.10 Quebrada la Cristali | inspección ; na | principal | 30/08/12 | 2 |
| | | | | |
| Subestructura: Estribos: Tipo | . 11 | Con alotas sonarado | 2.0 | |
| Material | | Con aletas separado Concreto ciclópeo |)S | |
| Tipo de cimentación | | Cimentación superf: | icial | |
| Tipo de cimentación | | cimentation superi. | ICIAI | |
| Pilas: Tipo | | No aplicable | | |
| Material | | No aplicable | | |
| Tipo de cimentación | : 91 | No aplicable | | |
| Detalles: | | ~ | | |
| Tipo de baranda | | Construcción metál: | ıca ligera | |
| Tipo de superficie de rodadura | | Concreto | 1 | |
| Tipo de junta de expansión | : 12 | Placas vert. /ángu | los de acero | |
| Tipo de apoyos fijos en estribos. | : 30 | Placas de neopreno | | |
| Tipo de apoyos móviles en estribo | | No aplicable | | |
| Tipo de apoyos fijos en pilas | : 91 | No aplicable | | |
| Tipo de apoyos móviles en pilas | : 91 | No aplicable | | |
| Tipo de apoyos fijos en vigas | : 91 | No aplicable | | |
| Tipo de apoyos móviles en vigas | : 91 | No aplicable | | |
| Municipio Coeficiente de aceleración | | to Boyaca | | |
| | gitud (km): | Estado (B/ | (R/M): | |
| Vehículo de diseño: Clase de dist. de carga: 2 Distr | ribución en : | 1 dirección | | |
| Obstáculo que cruza: Tipo de obstáculo: 30 Rí Ident. de la carretera.: Nombre de la carretera.: Lado de la carretera: 0 Abscisa: | o ó arroyo | | | |
| Gálibo: | | | | |
| Sup. exterior(m): I: | IM: | DM: D: | | |
| Vert. inferior(m): I: 5. | | .50 DM: 5.50 D: | 5.50 | |
| Proprietario: 1 I. Departamento: 4 Bo Administrador vial: 9921 Proyectista: | N.V yacá | | | |
| Señalización: Carga máxima(ton.): Velocidad máx(k.p.h.): Otra: Observaciones: | Plac | a Conmemorativa | | |

| SDC/INV | | SiPuCol | | Fecha | Hoja |
|-----------|-------------------------|--|--|----------------|------|
| 04-6006-0 | 04.10 Quebrada la Crist | de inspección alina | principal | 30/08/12 | 3 |
| Resumen c | ronológico: | Fecha | Actividades | | |
| | | 1996.12.15 2002.01.15 2006.03.04 2012.06.30 | Inspección prin Inspección prin Inspección prin Inspección prin | cipal cipal | |
| Ultima in | spección principal : | | | | |
| Fecha | | : 2012.0 | 06.30 | | |
| Iniciales | | : N | M.E.R | | |
| | ra(g | | eado 26 | | |
| Temberaru | та(9 | ra. C/· | 20 | | |
| Transito: | TPDS | : | 400 | | |
| | Autos % | | 64 | | |
| | Buses % | | 4 32 | | |
| | | | 32 | | |
| Año de la | próxima inspección pri | ncipal: | 2017 | | |
| Observaci | ones: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SDC/INV SiPuCol Fecha Hoja Informe de inspección principal 30/08/12 4

| Informe de insped | ccion | prin | стра | Τ | | 3(| 0/08/12 | 4 |
|--|-------|------|------|---|-------|--------|----------|-----|
| 04-6006-004.10 Quebrada la Cristalina | | | | | 01 | 1 | | |
| Número de componente | | | _ | | Obras | ae rep | paración | |
| Trabajo | Cal | | Ins | _ | _ ~ | | | Fo |
| - Descripción del daño | ifi | ten | Esp | T | Can | _ ~ | | tos |
| Tipo de daño | | | | Р | ti | Año | Costo | |
| 1 0 | | | | | | | | , |
| 1 Superficie del puente | 2 | _ | | | 120 | 2012 | | 3 |
| C:Tratamiento superficial (sello) | | | | C | 132 | 2013 | | |
| - La superficie del puente presenta | | | | | | | | |
| fisuras longitudinales y | | | | | | | | |
| transversales, además de agregado | | | | | | | | |
| expuesto. | | | | | | | | |
| Descomposición | | | | | | | | |
| 2 Juntas de expansión | 2 | + | | | | | | 2 |
| A:Reparación de junta | | | | A | 9 | 2013 | | |
| - Las juntas se encuentran en buen | | | | ^ | | 2013 | | |
| estado. | | | | | | | | |
| Se recomienda colocar sello de | | | | | | | | |
| neopreno para evitar infiltración. | | | | | | | | |
| Se debe realizar limpieza y | | | | | | | | |
| mantenimiento rutinario. | | | | | | | | |
| Infiltración | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 Andenes/Bordillos | 0 | + | | | | | | 1 |
| - El puente no cuenta con andenes. | | | | | | | | |
| Los bordillos se encuentran en buen | | | | | | | | |
| estado. | | | | | | | | |
| Se debe realizar limpieza y | | | | | | | | |
| mantenimiento rutinario. | | | | | | | | |
| 4 Barandas | 2 | | | | | | | 2 |
| D:Cambio de baranda de acero | | _ | | D | 66 | 2013 | | |
| | | | | ם | 00 | 2013 | | |
| El puente cuenta con barandas pero éstas no cumplen con la norma | | | | | | | | |
| vigente, se recomienda cambiarlas | | | | | | | | |
| por barandas vehiculares metálicas. | | | | | | | | |
| Además las pilastras se encuentran | | | | | | | | |
| impactadas. | | | | | | | | |
| Otro | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 Conos/Taludes | 2 | + | | | | | | 3 |
| - Los conos cuentan con proteccion en | | | | | | | | |
| muros de gavion. | | | | | | | | |
| Los muros de gavión 2 y 3 se | | | | | | | | |
| encuentran deslizados. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

SDC/INV SiPuCol Fecha Hoja Informe de inspección principal 30/08/12 5

| 04- | -6006-004.10 Quebrada la Cristalina | | | | | | | 0/00/12 | |
|-----|--|-----|-----|-----|---|-------|-------|----------|-----|
| Núr | mero de componente | | | | | Obras | de re | paración | |
| | Trabajo | Cal | Man | Ins | | | | | Fo |
| | - Descripción del daño | ifi | ten | Esp | Т | Can | | | tos |
| | Tipo de daño | | | | Р | ti | Año | Costo | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Aletas | 1 | + | | | | | | 4 |
| | - Las aletas se encuentran en buen | | | | | | | | |
| | estado. | | | | | | | | |
| | Se debe realizar limpieza y | | | | | | | | |
| | mantenimiento rutinario. | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | |
| 7 | Estribos | 0 | + | | | | | | 2 |
| | - Los estribos se encuentran en buen | | | | | | | | |
| | estado. | | | | | | | | |
| | El estribo #1 presenta | | | | | | | | |
| | contaminación biológica. | | | | | | | | |
| | Se debe realizar limpieza y | | | | | | | | |
| | mantenimiento rutinario. | | | | | | | | |
| 8 | Pilas | _ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | Apoyos | 0 | + | | | | | | 2 |
| | - Los apoyos se encuentran en buen | | | | | | | | |
| | estado. | | | | | | | | |
| | Se debe realizar limpieza y | | | | | | | | |
| | mantenimiento rutinario. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | Losa | 0 | + | | | | | | 3 |
| | - La losa se encuentra en buen estado. | | | | | | | | |
| | Se debe realizar limpieza y | | | | | | | | |
| | mantenimiento rutinario. | | | | | | | | |
| 11 | Vi /I /Di | | | | | | | | 2 |
| ++ | Vigas/Largueros/Diafragmas | 0 | + | | | | | | 3 |
| | - Las vigas y diagonales se encuentran en buen estado. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario. | | | | | | | | |
| | mancenimienco rucinario. | | | | | | | | |
| 12 | Elementos de arco | _ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | Cables/Pendolon./Torres/Maciz. | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | Elementos de armadura | - | | | | | | | |
| 15 | Cauce | 2 | _ | | | | | | 4 |
| 12 | - Se observa socavación en el costado | 4 | _ | | | | | | 4 |
| | izquierdo del estribo #1. | | | | | | | | |
| | En cauce es utilizado como zona de | | | | | | | | |
| | recreación (balneario). | | | | | | | | |
| | recreacton (Darmearro). | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| SDC/INV SiPu | | | | | | | | Hoja |
|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-------|------|
| Informe de inspección principal 30/08/12 604-6006-004.10 Quebrada la Cristalina | | | | | | | | 6 |
| Número de componente Obras de reparación | | | | | | | | |
| Trabajo | Cal | Man | Ins | | | | | Fo |
| - Descripción del daño | ifi | ten | Esp | Т | Can | | | tos |
| Tipo de daño | | | | P | ti | Año | Costo | |
| | | | | | | | | |
| 16 Otros elementos | _ | | | | | | | |
| 17 Puente en general | 2 | + | | | | | | 2 |
| - La estructura del puente se | | ' | | | | | | |
| encuentra en buen estado, requiere | | | | | | | | |
| labores de limpieza y mantenimiento | | | | | | | | |
| rutinario. | | | | | | | | |
| El puente es angosto. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Componente.....: 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: La superficie del puente presenta fisuras

longitudinales y transversales, además de agregado

expuesto.

Tipo de daño....: Descomposición

Reparaciones.....: C Tratamiento superficial (sello)

04-6006-004.10 Quebrada la Cristalina



Componente.....: 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: La superficie del puente presenta fisuras

longitudinales y transversales, además de agregado

expuesto.

Tipo de daño....: Descomposición

Reparaciones.....: C Tratamiento superficial (sello)



Componente.....: 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: La superficie del puente presenta fisuras

longitudinales y transversales, además de agregado

expuesto.

Tipo de daño....: Descomposición

Reparaciones.....: C Tratamiento superficial (sello)



Componente..... 2 Juntas de expansión

Calif./Mantenim...: 2


Daño/Observaciones.: Las juntas se encuentran en buen estado.

Se recomienda colocar sello de neopreno para evitar

infiltración.

Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario.

Tipo de daño.....: Infiltración Reparaciones.....: A Reparación de junta

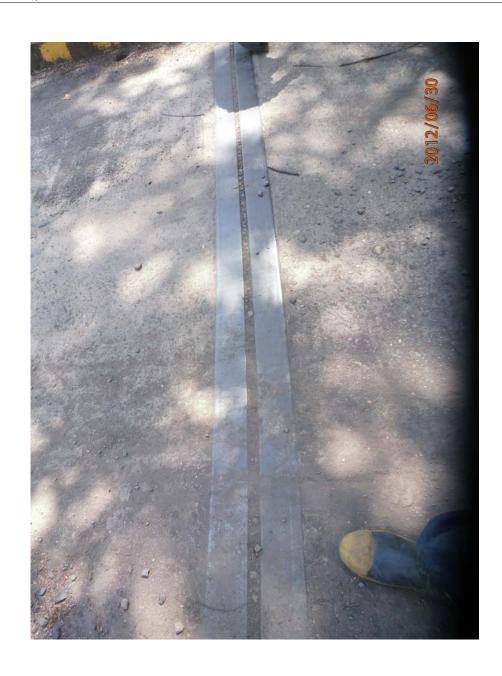

Componente..... 2 Juntas de expansión

Calif./Mantenim...: 2

Daño/Observaciones.: Las juntas se encuentran en buen estado.

Se recomienda colocar sello de neopreno para evitar

infiltración.

Se debe realizar limpieza y mantenimiento rutinario.

Tipo de daño.....: Infiltración Reparaciones.....: A Reparación de junta



Componente.....: 3 Andenes/Bordillos

Calif./Mantenim...: 0 / +

Daño/Observaciones.: El puente no cuenta con andenes.

Los bordillos se encuentran en buen estado.

04-6006-004.10 Quebrada la Cristalina



Componente..... 4 Barandas

Calif./Mantenim....: 2 / -

Daño/Observaciones.: El puente cuenta con barandas pero éstas no cumplen

con la norma vigente, se recomienda cambiarlas por

barandas vehiculares metálicas.

Además las pilastras se encuentran impactadas.

Tipo de daño....: Otro

Reparaciones.....: D Cambio de baranda de acero



Componente..... 4 Barandas

Calif./Mantenim....: 2 / -

Daño/Observaciones.: El puente cuenta con barandas pero éstas no cumplen

con la norma vigente, se recomienda cambiarlas por


barandas vehiculares metálicas.

Además las pilastras se encuentran impactadas.

Tipo de daño....: Otro

Reparaciones.....: D Cambio de baranda de acero

04-6006-004.10 Quebrada la Cristalina

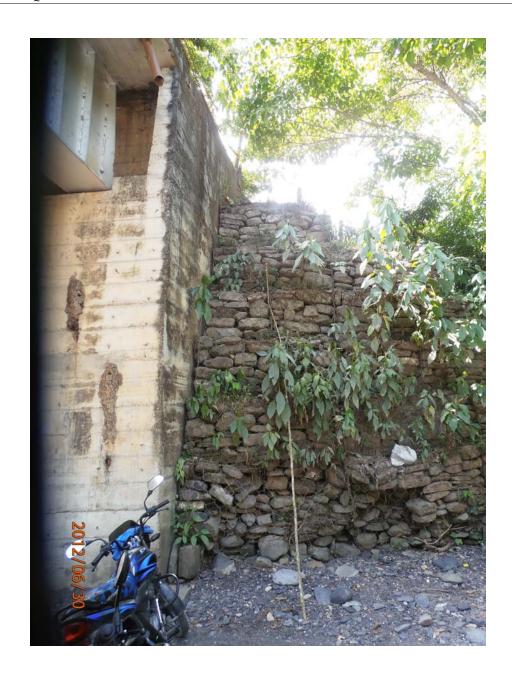

Componente.....: 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 2

Daño/Observaciones.: Los conos cuentan con proteccion en muros de gavion.

Los muros de gavión 2 y 3 se encuentran deslizados.

04-6006-004.10 Quebrada la Cristalina




Componente.....: 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim...: 2

Daño/Observaciones.: Los conos cuentan con proteccion en muros de gavion.

Los muros de gavión 2 y 3 se encuentran deslizados.

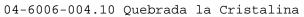




Componente.....: 5 Conos/Taludes

Calif./Mantenim....: 2 / +

Daño/Observaciones.: Los conos cuentan con proteccion en muros de gavion.

Los muros de gavión 2 y 3 se encuentran deslizados.


04-6006-004.10 Quebrada la Cristalina

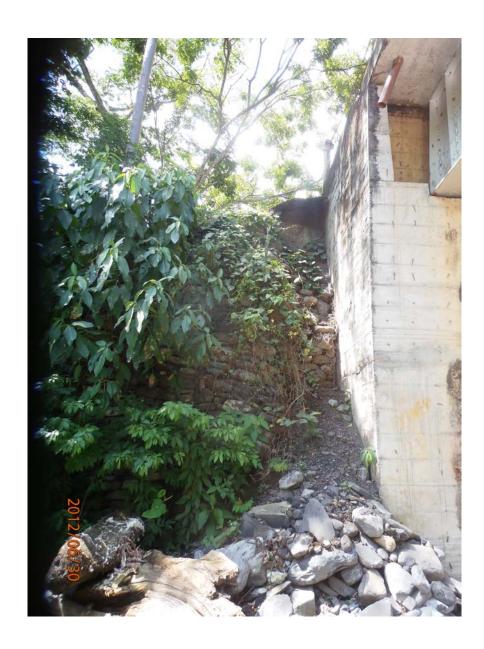

Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 1 / +


Daño/Observaciones.: Las aletas se encuentran en buen estado.

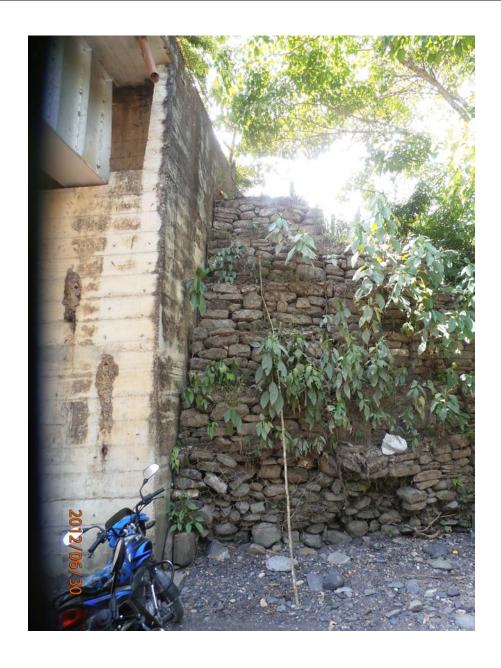

Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 1 / +

Daño/Observaciones.: Las aletas se encuentran en buen estado.

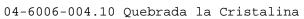




Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 1 / +

Daño/Observaciones.: Las aletas se encuentran en buen estado.

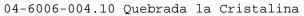





Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 1 / +

 ${\tt Da\~no/Observaciones.:}$ Las aletas se encuentran en buen estado.

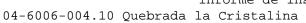

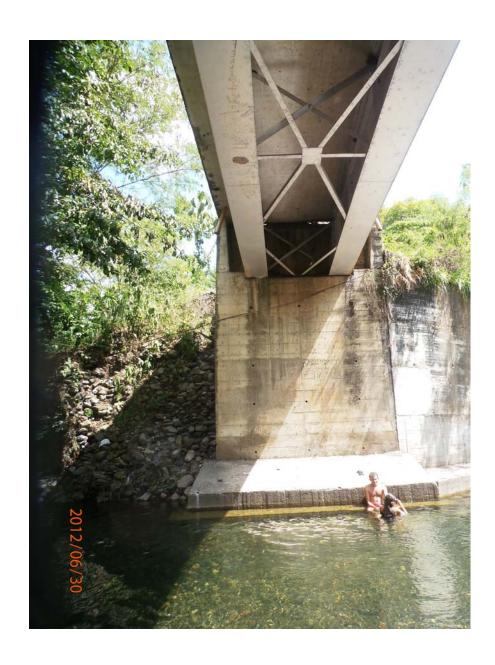

Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 0

Daño/Observaciones.: Los estribos se encuentran en buen estado.

El estribo #1 presenta contaminación biológica.




Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 0 / +

Daño/Observaciones.: Los estribos se encuentran en buen estado.

El estribo #1 presenta contaminación biológica.

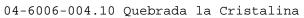



Componente...... 9 Apoyos

Calif./Mantenim...: 0 / +

Daño/Observaciones.: Los apoyos se encuentran en buen estado.

04-6006-004.10 Quebrada la Cristalina



Componente...... 9 Apoyos

Calif./Mantenim....: 0 / +

Daño/Observaciones.: Los apoyos se encuentran en buen estado.



Componente.....: 10 Losa

Calif./Mantenim...: 0 / +

Daño/Observaciones.: La losa se encuentra en buen estado.



Componente.....: 10 Losa

Calif./Mantenim...: 0 / +


Daño/Observaciones.: La losa se encuentra en buen estado.



Componente.....: 10 Losa

Calif./Mantenim....: 0 / +

Daño/Observaciones.: La losa se encuentra en buen estado.

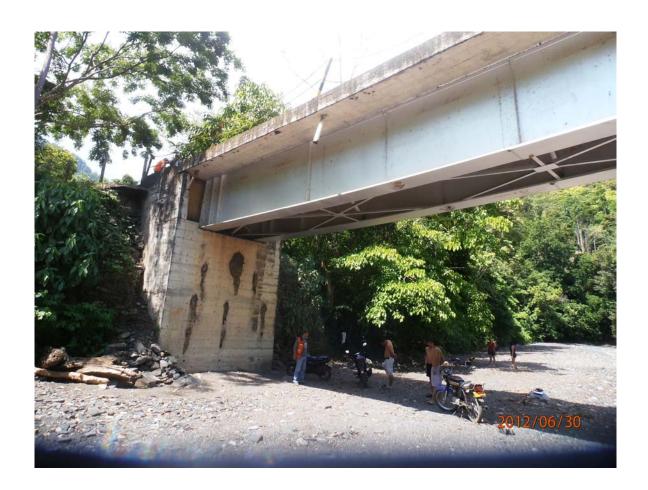

Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 0

Daño/Observaciones.: Las vigas y diagonales se encuentran en buen estado.



Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 0

Daño/Observaciones.: Las vigas y diagonales se encuentran en buen estado.



Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 0

Daño/Observaciones.: Las vigas y diagonales se encuentran en buen estado.



Componente.....: 15 Cauce

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: Se observa socavación en el costado izquierdo del

estribo #1.

En cauce es utilizado como zona de recreación




Componente....: 15 Cauce

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: Se observa socavación en el costado izquierdo del

estribo #1.

En cauce es utilizado como zona de recreación

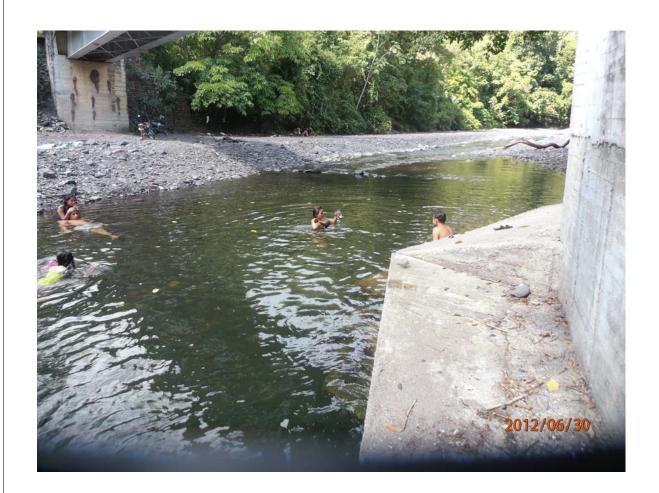

Componente.....: 15 Cauce

Calif./Mantenim....: 2 / -

Daño/Observaciones.: Se observa socavación en el costado izquierdo del

estribo #1.

En cauce es utilizado como zona de recreación



Componente....: 15 Cauce

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: Se observa socavación en el costado izquierdo del

estribo #1.

En cauce es utilizado como zona de recreación



Componente.....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim....: 2 / +

Daño/Observaciones.: La estructura del puente se encuentra en buen

estado, requiere labores de limpieza y

mantenimiento rutinario.
El puente es angosto.



Componente....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim...: 2 / +

Daño/Observaciones.: La estructura del puente se encuentra en buen

estado, requiere labores de limpieza y

mantenimiento rutinario.
El puente es angosto.