

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
Informe de inspección principal		18/09/12	1
07-6513-024.00 El Pore			
Regional.....: 7 Casanare Ruta.....: Troncal Villa Garzón - Saravena Carretera.....: Yopal - Paz de Ariporo Lado de la car...: 0 Abscisa.....: 70+0277 No del registro...: 580 Año de construcción.....: Año de la última reconstrucción.....: Paso Superior/Inferior.....: S Dir. de abs. de la carretera principal.: Requisitos de la inspección.....: 0 Nada Recolección de datos : Fecha.....: 2012.05.23 : Iniciales.....: JPJG Posición geográfica...: Latitud: 5 gra 43.89 min N Longitud: 72 gra 0.33 min 0 Altitud: 298 m Geometría: Número de luces.....: 3 Longitud de la luz menor (m): 30.00 Longitud de la luz mayor (m): 30.00 Longitud total(m): 90.00 Ancho del tablero.....(m): 9.00 Ancho del separador.....(m): 0.00 Ancho del andén izquierdo(m): 0.00 Ancho del andén derecho..(m): 0.00 Ancho de la calzada.....(m): 7.50 Ancho entre bordillos....(m): 8.10 Ancho del acceso.....(m): 7.50 Area.....(m2): 810.00 Altura de pilas.....(m): 5.00 Altura de estribos.....(m): 6.00 Long. de apoyos en pilas.(m): 1.00 Long. de apoyos en estrib(m): 0.60 Puente en terraplén....(S/N): S Curva/tangente.....(C/T): T Esviajamiento.....(gra): 0 Superestructura, tipo principal: Diseño tipo.....: N Tipo de la estructuración transver...: 14 Losa/Viga, 4 ó más vigas Tipo de la estructuración longitud...: 10 Simpl. apoyado, secc. const. Material.....: 30 Concreto presforzado, in situ Superestructura, tipo secundario: Diseño tipo.....: N Tipo de la estructuración transver...: 91 No aplicable Tipo de la estructuración longitud...: 91 No aplicable Material.....: 91 No aplicable			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
Informe de inspección principal		18/09/12	2
07-6513-024.00 El Pore			
Subestructura:			
Estribos.: Tipo.....	11	Con aletas separados	
Material.....	20	Concreto ciclópeo	
Tipo de cimentación.....	10	Cimentación superficial	
Pilas.....: Tipo.....	30	Columna sola con viga cabezal	
Material.....	21	Concreto reforzado	
Tipo de cimentación.....	20	Pilotes de concreto	
Detalles:			
Tipo de baranda.....	40	Pasam. metá. pilastra concreto	
Tipo de superficie de rodadura.....	10	Asfalto	
Tipo de junta de expansión.....	10	Placa de acero	
Tipo de apoyos fijos en estribos.....	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en estribos....	30	Placas de neopreno	
Tipo de apoyos fijos en pilas.....	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en pilas.....	30	Placas de neopreno	
Tipo de apoyos fijos en vigas.....	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en vigas.....	91	No aplicable	
Municipio.....	PORE		
Coeficiente de aceleración.....	0.20		
Paso por el cauce.....	N		
Variante existe.....	N	Longitud (km):	Estado (B/R/M):
Vehículo de diseño.....			
Clase de dist. de carga...	2	Distribución en 1 dirección	
Obstáculo que cruza:			
Tipo de obstáculo.....	30	Río ó arroyo	
Ident. de la carretera..			
Nombre de la carretera..			
Lado de la carretera...	0		
Abscisa.....			
Gálibo:			
Sup. exterior.....(m):	I: 3.80	IM: 3.80	DM: 4.90 D: 3.70
Vert. inferior.....(m):	I:	IM:	DM: D:
Proprietario.....	1	I.N.V	
Departamento.....	7	Casanare	
Administrador vial.....	161	Libergil Piamba Gironza.	
Proyectista.....			
Señalización:			
Carga máxima.....(ton.):			
Velocidad máx..(k.p.h.):			
Otra.....		Sp 36, Puente angosto	
Observaciones:			
VIGA: 1.8 * 0.70 EN I			
Latitud: 05°43'54.8''			
Longitud: 72°00'17.1''			
Altitud: 298m			
Luz 1: 30m			
Luz 2: 30m			
Luz 3: 30m			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
	Informe de inspección principal	18/09/12	3
07-6513-024.00 El Pore			
Resumen cronológico:	Fecha	Actividades	
	1996.09.07	Inspección principal	
	2002.04.19	Inspección principal	
	2007.01.18	Inspección principal	
	2012.05.23	Inspección principal	
Ultima inspección principal :			
Fecha.....: 2012.05.23			
Iniciales.....: JPJG			
Tiempo.....: Soleado			
Temperatura.....(gra. C): 35			
Transito: TPDS.....: 2162			
Autos %: 50			
Buses %.....: 4			
Camiones %.....: 46			
Año de la próxima inspección principal:			
Observaciones:			

SDC/INV		SiPuCol				Fecha		Hoja	
		Informe de inspección principal				18/09/12		4	
07-6513-024.00 El Pore									
Número de componente		Cal ifi	Man ten	Ins Esp	Obras de reparación			Fo tos	
Trabajo - Descripción del daño Tipo de daño					T P	Can ti	Año		Costo
1 Superficie del puente Z:Otra C:Tratamiento superficial (sello) - La superficie del pavimento asfáltico presenta desgaste. Se presentan grietas longitudinales de ancho aproximado a 2cm, provocadas por asentamientos. En las zonas de juntas se presenta rotura y huecos. Se requiere de tratamiento superficial. Las losas de aproximación están agrietadas. Se requiere la reparación de éstas. Descomposición		2	-		Z C	900	2013	2700	8
2 Juntas de expansión C:Cambio a junta de goma asfáltica - Se observa infiltración de agua a través de las juntas de expansión. Se recomienda instalar juntas de goma asfáltica. Infiltración		2	-		C	36	2009		5
3 Andenes/Bordillos - Los bordillos presentan manchas de humedad, vegetación y deterioro de pintura. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario como limpieza y aplicación de pintura. Otro		1	-						7
4 Barandas A:Reparación de barandas de concreto - Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas. Daño en conc. / acero expuesto		2	-		A	10	2013	330	19

SDC/INV		SiPuCol				Fecha		Hoja
		Informe de inspección principal				18/09/12		5
07-6513-024.00 El Pore								
Número de componente Trabajo - Descripción del daño Tipo de daño	Cal ifi	Man ten	Ins Esp	Obras de reparación				Fo tos
				T P	Can ti	Año	Costo	
5 Conos/Taludes Z:Otra - El talud adyacente a la aleta No4 presenta deslizamiento de material. Se requiere la construcción de un muro de contención que puede ser en gaviones. Asentamiento / Movimiento	2	-		Z				5
6 Aletas - Las aletas No1 y No2 presentan porosidades del concreto, todas las aletas presentan manchas de humedad y presencia de vegetación. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.	1	-						7
7 Estribos - Presentan manchas de humedad debido a infiltración de agua por las juntas de expansión del puente y presencia de vegetación hacia las partes laterales. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario. Infiltración	1	-						8
8 Pilas - Presentan desgaste de bordes y pequeñas porosidades del concreto. Presentan manchas de humedad y vegetación hacia las partes laterales y debajo de los apoyos debido al agua lluvia que se infiltra por las juntas. Se recomienda labores de mantenimiento. Infiltración	1	-						9
9 Apoyos A:Cambio de apoyos - Los apoyos sobre pilas y estribos se observaron desgastados y deformados por compresión. Se requiere cambio de apoyos. Daño estr.(sobrecar./dis.insu)	2	-		A	16	2014	15920	9

SDC/INV		SiPuCol				Fecha		Hoja
		Informe de inspección principal				18/09/12		6
07-6513-024.00 El Pore								
Número de componente Trabajo - Descripción del daño Tipo de daño	Cal ifi	Man ten	Ins Esp	Obras de reparación				Fo tos
				T P	Can ti	Año	Costo	
10 Losa E:Reparación de drenes - Los tubos de alargamiento de los drenes se encuentran deteriorados. El concreto alrededor de drenes presenta manchas de humedad. Se requiere reparación de los tubos de alargamiento de los drenes. Infiltración	2	-		E	36	2013		9
11 Vigas/Largueros/Diafragmas A:Reparación de concreto - Presentan descomposición del concreto en los bordes y porosidades. Se requiere reparación del concreto. Las vigas laterales en su cara externa presentan manchas de escurrimiento de agua que pasa por los drenes de la losa. Descomposición	2	-		A	30	2015	2340	10
12 Elementos de arco - No se tienen	-							
13 Cables/Pendolon./Torres/Maciz. - No se tienen	-							
14 Elementos de armadura - No se tienen	-							
15 Cauce D:Gaviones - El cauce se encuentra recargado sobre el estribo No2 y está afectando los taludes adyacentes. Se requiere la construcción de obras de protección de la margen No2 del cauce. Se recomienda muros en gaviones. El cauce pasa solamente por la sección entre la pila No2 y el estribo No2 Asentamiento / Movimiento	3	-		D	30	2013	1500	8

SDC/INV		SiPuCol				Fecha		Hoja
		Informe de inspección principal				18/09/12		7
07-6513-024.00 El Pore								
Número de componente Trabajo - Descripción del daño Tipo de daño	Cal ifi	Man ten	Ins Esp	Obras de reparación				Fo tos
				T P	Can ti	Año	Costo	
16 Otros elementos - No se tienen	-							1
17 Puente en general - Presenta daños pequeños. Se recomienda su reparación y construcción de obras de protección del cauce.	2	-						4
Costo total							22790	

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	1
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	1	Superficie del puente	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	La superficie del pavimento asfáltico presenta desgaste. Se presentan grietas longitudinales de ancho aproximado a 2cm, provocadas por asentamientos. En las zonas de juntas se presenta rotura y huecos. Se requiere de tratamiento superficial. Las losas de aproximación están agrietadas. Se requiere la reparación de éstas.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	Z Otra		
	C Tratamiento superficial (sello)		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	1
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	1	Superficie del puente	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	La superficie del pavimento asfáltico presenta desgaste. Se presentan grietas longitudinales de ancho aproximado a 2cm, provocadas por asentamientos. En las zonas de juntas se presenta rotura y huecos. Se requiere de tratamiento superficial. Las losas de aproximación están agrietadas. Se requiere la reparación de éstas.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	Z Otra		
	C Tratamiento superficial (sello)		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	1
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	1	Superficie del puente	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	La superficie del pavimento asfáltico presenta desgaste. Se presentan grietas longitudinales de ancho aproximado a 2cm, provocadas por asentamientos. En las zonas de juntas se presenta rotura y huecos. Se requiere de tratamiento superficial. Las losas de aproximación están agrietadas. Se requiere la reparación de éstas.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	Z Otra		
	C Tratamiento superficial (sello)		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	1
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	1	Superficie del puente	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	La superficie del pavimento asfáltico presenta desgaste. Se presentan grietas longitudinales de ancho aproximado a 2cm, provocadas por asentamientos. En las zonas de juntas se presenta rotura y huecos. Se requiere de tratamiento superficial. Las losas de aproximación están agrietadas. Se requiere la reparación de éstas.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	Z Otra		
	C Tratamiento superficial (sello)		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	1
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	1	Superficie del puente	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	La superficie del pavimento asfáltico presenta desgaste. Se presentan grietas longitudinales de ancho aproximado a 2cm, provocadas por asentamientos. En las zonas de juntas se presenta rotura y huecos. Se requiere de tratamiento superficial. Las losas de aproximación están agrietadas. Se requiere la reparación de éstas.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	Z Otra		
	C Tratamiento superficial (sello)		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	1
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	1	Superficie del puente	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	La superficie del pavimento asfáltico presenta desgaste. Se presentan grietas longitudinales de ancho aproximado a 2cm, provocadas por asentamientos. En las zonas de juntas se presenta rotura y huecos. Se requiere de tratamiento superficial. Las losas de aproximación están agrietadas. Se requiere la reparación de éstas.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	Z Otra		
	C Tratamiento superficial (sello)		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	1
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	1	Superficie del puente	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	La superficie del pavimento asfáltico presenta desgaste. Se presentan grietas longitudinales de ancho aproximado a 2cm, provocadas por asentamientos. En las zonas de juntas se presenta rotura y huecos. Se requiere de tratamiento superficial. Las losas de aproximación están agrietadas. Se requiere la reparación de éstas.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	Z Otra		
	C Tratamiento superficial (sello)		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	1
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	1	Superficie del puente	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	La superficie del pavimento asfáltico presenta desgaste. Se presentan grietas longitudinales de ancho aproximado a 2cm, provocadas por asentamientos. En las zonas de juntas se presenta rotura y huecos. Se requiere de tratamiento superficial. Las losas de aproximación están agrietadas. Se requiere la reparación de éstas.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	Z Otra		
	C Tratamiento superficial (sello)		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	2
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	2	Juntas de expansión	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se observa infiltración de agua a través de las juntas de expansión. Se recomienda instalar juntas de goma asfáltica.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	C Cambio a junta de goma asfáltica		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	2
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	2	Juntas de expansión	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se observa infiltración de agua a través de las juntas de expansión. Se recomienda instalar juntas de goma asfáltica.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	C Cambio a junta de goma asfáltica		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	2
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	2	Juntas de expansión	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se observa infiltración de agua a través de las juntas de expansión. Se recomienda instalar juntas de goma asfáltica.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	C Cambio a junta de goma asfáltica		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	2
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	2	Juntas de expansión	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se observa infiltración de agua a través de las juntas de expansión. Se recomienda instalar juntas de goma asfáltica.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	C Cambio a junta de goma asfáltica		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	2
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	2	Juntas de expansión	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se observa infiltración de agua a través de las juntas de expansión. Se recomienda instalar juntas de goma asfáltica.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	C Cambio a junta de goma asfáltica		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	3
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	3	Andenes/Bordillos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los bordillos presentan manchas de humedad, vegetación y deterioro de pintura. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario como limpieza y aplicación de pintura.		
Tipo de daño.....:	Otro		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	3
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	3	Andenes/Bordillos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los bordillos presentan manchas de humedad, vegetación y deterioro de pintura. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario como limpieza y aplicación de pintura.		
Tipo de daño.....:	Otro		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	3
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	3	Andenes/Bordillos	
Calif./Mantenim.....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los bordillos presentan manchas de humedad, vegetación y deterioro de pintura. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario como limpieza y aplicación de pintura.		
Tipo de daño.....:	Otro		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	3
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	3	Andenes/Bordillos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los bordillos presentan manchas de humedad, vegetación y deterioro de pintura. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario como limpieza y aplicación de pintura.		
Tipo de daño.....:	Otro		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	3
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	3	Andenes/Bordillos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los bordillos presentan manchas de humedad, vegetación y deterioro de pintura. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario como limpieza y aplicación de pintura.		
Tipo de daño.....:	Otro		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	3
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	3	Andenes/Bordillos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los bordillos presentan manchas de humedad, vegetación y deterioro de pintura. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario como limpieza y aplicación de pintura.		
Tipo de daño.....:	Otro		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	3
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	3	Andenes/Bordillos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los bordillos presentan manchas de humedad, vegetación y deterioro de pintura. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario como limpieza y aplicación de pintura.		
Tipo de daño.....:	Otro		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	4
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	4	Barandas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Se presenta rotura del concreto y acero expuesto en las pilastras que amordazan los pasamanos metálicos. Se requiere reparación de barandas.		
Tipo de daño.....:	Daño en conc. / acero expuesto		
Reparaciones.....:	A Reparación de barandas de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	5
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	5	Conos/Taludes	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	El talud adyacente a la aleta No4 presenta deslizamiento de material. Se requiere la construcción de un muro de contención que puede ser en gaviones.		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	Z Otra		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	5
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	5	Conos/Taludes	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	El talud adyacente a la aleta No4 presenta deslizamiento de material. Se requiere la construcción de un muro de contención que puede ser en gaviones.		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	Z Otra		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	5
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	5	Conos/Taludes	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	El talud adyacente a la aleta No4 presenta deslizamiento de material. Se requiere la construcción de un muro de contención que puede ser en gaviones.		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	Z Otra		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	5
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	5	Conos/Taludes	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	El talud adyacente a la aleta No4 presenta deslizamiento de material. Se requiere la construcción de un muro de contención que puede ser en gaviones.		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	Z Otra		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	5
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	5	Conos/Taludes	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	El talud adyacente a la aleta No4 presenta deslizamiento de material. Se requiere la construcción de un muro de contención que puede ser en gaviones.		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	Z Otra		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	6
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	6	Aletas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Las aletas No1 y No2 presentan porosidades del concreto, todasl las aletas presentan manchas de humedad y presencia de vegetación. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	6
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	6	Aletas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Las aletas No1 y No2 presentan porosidades del concreto, todasl las aletas presentan manchas de humedad y presencia de vegetación. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	6
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	6	Aletas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Las aletas No1 y No2 presentan porosidades del concreto, todasl las aletas presentan manchas de humedad y presencia de vegetación. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	6
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	6	Aletas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Las aletas No1 y No2 presentan porosidades del concreto, todasl las aletas presentan manchas de humedad y presencia de vegetación. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	6
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	6	Aletas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Las aletas No1 y No2 presentan porosidades del concreto, todasl las aletas presentan manchas de humedad y presencia de vegetación. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	6
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	6	Aletas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Las aletas No1 y No2 presentan porosidades del concreto, todasl las aletas presentan manchas de humedad y presencia de vegetación. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	6
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	6	Aletas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Las aletas No1 y No2 presentan porosidades del concreto, todasl las aletas presentan manchas de humedad y presencia de vegetación. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	7
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	7	Estribos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan manchas de humedad debido a infiltración de agua por las juntas de expansión del puente y presencia de vegetación hacia las partes laterales. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	7
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	7	Estribos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan manchas de humedad debido a infiltración de agua por las juntas de expansión del puente y presencia de vegetación hacia las partes laterales. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	7
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	7	Estribos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan manchas de humedad debido a infiltración de agua por las juntas de expansión del puente y presencia de vegetación hacia las partes laterales. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	7
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	7	Estribos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan manchas de humedad debido a infiltración de agua por las juntas de expansión del puente y presencia de vegetación hacia las partes laterales. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	7
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	7	Estribos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan manchas de humedad debido a infiltración de agua por las juntas de expansión del puente y presencia de vegetación hacia las partes laterales. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	7
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	7	Estribos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan manchas de humedad debido a infiltración de agua por las juntas de expansión del puente y presencia de vegetación hacia las partes laterales. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	7
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	7	Estribos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan manchas de humedad debido a infiltración de agua por las juntas de expansión del puente y presencia de vegetación hacia las partes laterales. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	7
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	7	Estribos	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan manchas de humedad debido a infiltración de agua por las juntas de expansión del puente y presencia de vegetación hacia las partes laterales. Se recomienda labores de mantenimiento rutinario.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	8
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	8	Pilas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan desgaste de bordes y pequeñas porosidades del concreto. Presentan manchas de humedad y vegetación hacia las partes laterales y debajo de los apoyos debido al agua lluvia que se infiltra por las juntas. Se recomienda labores de mantenimiento.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	8
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	8	Pilas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan desgaste de bordes y pequeñas porosidades del concreto. Presentan manchas de humedad y vegetación hacia las partes laterales y debajo de los apoyos debido al agua lluvia que se infiltra por las juntas. Se recomienda labores de mantenimiento.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	8
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	8	Pilas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan desgaste de bordes y pequeñas porosidades del concreto. Presentan manchas de humedad y vegetación hacia las partes laterales y debajo de los apoyos debido al agua lluvia que se infiltra por las juntas. Se recomienda labores de mantenimiento.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	8
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	8	Pilas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan desgaste de bordes y pequeñas porosidades del concreto. Presentan manchas de humedad y vegetación hacia las partes laterales y debajo de los apoyos debido al agua lluvia que se infiltra por las juntas. Se recomienda labores de mantenimiento.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	8
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	8	Pilas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan desgaste de bordes y pequeñas porosidades del concreto. Presentan manchas de humedad y vegetación hacia las partes laterales y debajo de los apoyos debido al agua lluvia que se infiltra por las juntas. Se recomienda labores de mantenimiento.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	8
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	8	Pilas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan desgaste de bordes y pequeñas porosidades del concreto. Presentan manchas de humedad y vegetación hacia las partes laterales y debajo de los apoyos debido al agua lluvia que se infiltra por las juntas. Se recomienda labores de mantenimiento.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	8
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	8	Pilas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan desgaste de bordes y pequeñas porosidades del concreto. Presentan manchas de humedad y vegetación hacia las partes laterales y debajo de los apoyos debido al agua lluvia que se infiltra por las juntas. Se recomienda labores de mantenimiento.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	8
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	8	Pilas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan desgaste de bordes y pequeñas porosidades del concreto. Presentan manchas de humedad y vegetación hacia las partes laterales y debajo de los apoyos debido al agua lluvia que se infiltra por las juntas. Se recomienda labores de mantenimiento.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	8
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	8	Pilas	
Calif./Mantenim....:	1	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan desgaste de bordes y pequeñas porosidades del concreto. Presentan manchas de humedad y vegetación hacia las partes laterales y debajo de los apoyos debido al agua lluvia que se infiltra por las juntas. Se recomienda labores de mantenimiento.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	9
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	9	Apoyos	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los apoyos sobre pilas y estribos se observaron desgastados y deformados por compresión. Se requiere cambio de apoyos.		
Tipo de daño.....:	Daño estr.(sobrecar./dis.insu)		
Reparaciones.....:	A Cambio de apoyos		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	9
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	9	Apoyos	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los apoyos sobre pilas y estribos se observaron desgastados y deformados por compresión. Se requiere cambio de apoyos.		
Tipo de daño.....:	Daño estr.(sobrecar./dis.insu)		
Reparaciones.....:	A Cambio de apoyos		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	9
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	9	Apoyos	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los apoyos sobre pilas y estribos se observaron desgastados y deformados por compresión. Se requiere cambio de apoyos.		
Tipo de daño.....:	Daño estr.(sobrecar./dis.insu)		
Reparaciones.....:	A Cambio de apoyos		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	9
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	9	Apoyos	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los apoyos sobre pilas y estribos se observaron desgastados y deformados por compresión. Se requiere cambio de apoyos.		
Tipo de daño.....:	Daño estr.(sobrecar./dis.insu)		
Reparaciones.....:	A Cambio de apoyos		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	9
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	9	Apoyos	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los apoyos sobre pilas y estribos se observaron desgastados y deformados por compresión. Se requiere cambio de apoyos.		
Tipo de daño.....:	Daño estr.(sobrecar./dis.insu)		
Reparaciones.....:	A Cambio de apoyos		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	9
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	9	Apoyos	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los apoyos sobre pilas y estribos se observaron desgastados y deformados por compresión. Se requiere cambio de apoyos.		
Tipo de daño.....:	Daño estr.(sobrecar./dis.insu)		
Reparaciones.....:	A Cambio de apoyos		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	9
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	9	Apoyos	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los apoyos sobre pilas y estribos se observaron desgastados y deformados por compresión. Se requiere cambio de apoyos.		
Tipo de daño.....:	Daño estr.(sobrecar./dis.insu)		
Reparaciones.....:	A Cambio de apoyos		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	9
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	9	Apoyos	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los apoyos sobre pilas y estribos se observaron desgastados y deformados por compresión. Se requiere cambio de apoyos.		
Tipo de daño.....:	Daño estr.(sobrecar./dis.insu)		
Reparaciones.....:	A Cambio de apoyos		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	9
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	9	Apoyos	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los apoyos sobre pilas y estribos se observaron desgastados y deformados por compresión. Se requiere cambio de apoyos.		
Tipo de daño.....:	Daño estr.(sobrecar./dis.insu)		
Reparaciones.....:	A Cambio de apoyos		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	10
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	10	Losa	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los tubos de alargamiento de los drenes se encuentran deteriorados. El concreto alrededor de drenes presenta manchas de humedad. Se requiere reparación de los tubos de alargamiento de los drenes.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	E Reparación de drenes		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	10
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	10	Losa	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los tubos de alargamiento de los drenes se encuentran deteriorados. El concreto alrededor de drenes presenta manchas de humedad. Se requiere reparación de los tubos de alargamiento de los drenes.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	E Reparación de drenes		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	10
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	10	Losa	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los tubos de alargamiento de los drenes se encuentran deteriorados. El concreto alrededor de drenes presenta manchas de humedad. Se requiere reparación de los tubos de alargamiento de los drenes.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	E Reparación de drenes		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	10
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	10	Losa	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los tubos de alargamiento de los drenes se encuentran deteriorados. El concreto alrededor de drenes presenta manchas de humedad. Se requiere reparación de los tubos de alargamiento de los drenes.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	E Reparación de drenes		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	10
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	10	Losa	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los tubos de alargamiento de los drenes se encuentran deteriorados. El concreto alrededor de drenes presenta manchas de humedad. Se requiere reparación de los tubos de alargamiento de los drenes.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	E Reparación de drenes		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	10
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	10	Losa	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los tubos de alargamiento de los drenes se encuentran deteriorados. El concreto alrededor de drenes presenta manchas de humedad. Se requiere reparación de los tubos de alargamiento de los drenes.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	E Reparación de drenes		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	10
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	10	Losa	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los tubos de alargamiento de los drenes se encuentran deteriorados. El concreto alrededor de drenes presenta manchas de humedad. Se requiere reparación de los tubos de alargamiento de los drenes.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	E Reparación de drenes		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	10
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	10	Losa	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los tubos de alargamiento de los drenes se encuentran deteriorados. El concreto alrededor de drenes presenta manchas de humedad. Se requiere reparación de los tubos de alargamiento de los drenes.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	E Reparación de drenes		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	10
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	10	Losa	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Los tubos de alargamiento de los drenes se encuentran deteriorados. El concreto alrededor de drenes presenta manchas de humedad. Se requiere reparación de los tubos de alargamiento de los drenes.		
Tipo de daño.....:	Infiltración		
Reparaciones.....:	E Reparación de drenes		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	11
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	11	Vigas/Largueros/Diafragmas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan descomposición del concreto en los bordes y porosidades. Se requiere reparación del concreto. Las vigas laterales en su cara externa presentan manchas de escurrimiento de agua que pasa por los drenes de la losa.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	A Reparación de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	11
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	11	Vigas/Largueros/Diafragmas	
Calif./Mantenim.....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan descomposición del concreto en los bordes y porosidades. Se requiere reparación del concreto. Las vigas laterales en su cara externa presentan manchas de escurrimiento de agua que pasa por los drenes de la losa.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	A Reparación de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	11
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	11	Vigas/Largueros/Diafragmas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan descomposición del concreto en los bordes y porosidades. Se requiere reparación del concreto. Las vigas laterales en su cara externa presentan manchas de escurrimiento de agua que pasa por los drenes de la losa.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	A Reparación de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	11
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	11	Vigas/Largueros/Diafragmas	
Calif./Mantenim.....:	2 / -		
Daño/Observaciones.:	Presentan descomposición del concreto en los bordes y porosidades. Se requiere reparación del concreto. Las vigas laterales en su cara externa presentan manchas de escurrimiento de agua que pasa por los drenes de la losa.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	A Reparación de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	11
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	11	Vigas/Largueros/Diafragmas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan descomposición del concreto en los bordes y porosidades. Se requiere reparación del concreto. Las vigas laterales en su cara externa presentan manchas de escurrimiento de agua que pasa por los drenes de la losa.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	A Reparación de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	11
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	11	Vigas/Largueros/Diafragmas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan descomposición del concreto en los bordes y porosidades. Se requiere reparación del concreto. Las vigas laterales en su cara externa presentan manchas de escurrimiento de agua que pasa por los drenes de la losa.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	A Reparación de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	11
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	11	Vigas/Largueros/Diafragmas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan descomposición del concreto en los bordes y porosidades. Se requiere reparación del concreto. Las vigas laterales en su cara externa presentan manchas de escurrimiento de agua que pasa por los drenes de la losa.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	A Reparación de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	11
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	11	Vigas/Largueros/Diafragmas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan descomposición del concreto en los bordes y porosidades. Se requiere reparación del concreto. Las vigas laterales en su cara externa presentan manchas de escurrimiento de agua que pasa por los drenes de la losa.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	A Reparación de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	11
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	11	Vigas/Largueros/Diafragmas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan descomposición del concreto en los bordes y porosidades. Se requiere reparación del concreto. Las vigas laterales en su cara externa presentan manchas de escurrimiento de agua que pasa por los drenes de la losa.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	A Reparación de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	11
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	11	Vigas/Largueros/Diafragmas	
Calif./Mantenim....:	2	/ -	
Daño/Observaciones.:	Presentan descomposición del concreto en los bordes y porosidades. Se requiere reparación del concreto. Las vigas laterales en su cara externa presentan manchas de escurrimiento de agua que pasa por los drenes de la losa.		
Tipo de daño.....:	Descomposición		
Reparaciones.....:	A Reparación de concreto		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	15
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	15	Cauce	
Calif./Mantenim....:	3	/ -	
Daño/Observaciones.:	El cauce se encuentra recargado sobre el estribo No2 y está afectando los taludes adyacentes. Se requiere la construcción de obras de protección de la margen No2 del cauce. Se recomienda muros en gaviones. El cauce pasa solamente por la sección entre la pila No2 y el estribo No2		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	D Gaviones		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	15
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	15	Cauce	
Calif./Mantenim....:	3	/ -	
Daño/Observaciones.:	El cauce se encuentra recargado sobre el estribo No2 y está afectando los taludes adyacentes. Se requiere la construcción de obras de protección de la margen No2 del cauce. Se recomienda muros en gaviones. El cauce pasa solamente por la sección entre la pila No2 y el estribo No2		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	D Gaviones		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	15
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	15	Cauce	
Calif./Mantenim....:	3	/ -	
Daño/Observaciones.:	El cauce se encuentra recargado sobre el estribo No2 y está afectando los taludes adyacentes. Se requiere la construcción de obras de protección de la margen No2 del cauce. Se recomienda muros en gaviones. El cauce pasa solamente por la sección entre la pila No2 y el estribo No2		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	D Gaviones		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	15
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	15	Cauce	
Calif./Mantenim.....:	3	/ -	
Daño/Observaciones.:	El cauce se encuentra recargado sobre el estribo No2 y está afectando los taludes adyacentes. Se requiere la construcción de obras de protección de la margen No2 del cauce. Se recomienda muros en gaviones. El cauce pasa solamente por la sección entre la pila No2 y el estribo No2		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	D Gaviones		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	15
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	15	Cauce	
Calif./Mantenim.....:	3	/ -	
Daño/Observaciones.:	El cauce se encuentra recargado sobre el estribo No2 y está afectando los taludes adyacentes. Se requiere la construcción de obras de protección de la margen No2 del cauce. Se recomienda muros en gaviones. El cauce pasa solamente por la sección entre la pila No2 y el estribo No2		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	D Gaviones		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	15
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	15	Cauce	
Calif./Mantenim....:	3	/ -	
Daño/Observaciones.:	El cauce se encuentra recargado sobre el estribo No2 y está afectando los taludes adyacentes. Se requiere la construcción de obras de protección de la margen No2 del cauce. Se recomienda muros en gaviones. El cauce pasa solamente por la sección entre la pila No2 y el estribo No2		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	D Gaviones		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	15
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	15	Cauce	
Calif./Mantenim....:	3	/ -	
Daño/Observaciones.:	El cauce se encuentra recargado sobre el estribo No2 y está afectando los taludes adyacentes. Se requiere la construcción de obras de protección de la margen No2 del cauce. Se recomienda muros en gaviones. El cauce pasa solamente por la sección entre la pila No2 y el estribo No2		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	D Gaviones		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	15
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	15	Cauce	
Calif./Mantenim.....:	3	/ -	
Daño/Observaciones.:	El cauce se encuentra recargado sobre el estribo No2 y está afectando los taludes adyacentes. Se requiere la construcción de obras de protección de la margen No2 del cauce. Se recomienda muros en gaviones. El cauce pasa solamente por la sección entre la pila No2 y el estribo No2		
Tipo de daño.....:	Asentamiento / Movimiento		
Reparaciones.....:	D Gaviones		
			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	16
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....:	16	Otros elementos	
Calif./Mantenim....:	-	/	
Daño/Observaciones.:	No se tienen		

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	17
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....: 17 Puente en general Calif./Mantenim....: 2 / - Daño/Observaciones.: Presenta daños pequeños. Se recomienda su reparación y construcción de obras de protección del cauce.			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	17
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....: 17 Puente en general Calif./Mantenim....: 2 / - Daño/Observaciones.: Presenta daños pequeños. Se recomienda su reparación y construcción de obras de protección del cauce.			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	17
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....: 17 Puente en general Calif./Mantenim....: 2 / - Daño/Observaciones.: Presenta daños pequeños. Se recomienda su reparación y construcción de obras de protección del cauce.			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.09.18	17
07-6513-024.00 El Pore			
Componente.....: 17 Puente en general Calif./Mantenim....: 2 / - Daño/Observaciones.: Presenta daños pequeños. Se recomienda su reparación y construcción de obras de protección del cauce.			