


**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE APOYO TECNICO**



**ESTUDIOS DE INSPECCION E INVENTARIO DE PUENTES
DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
ZONA OCCIDENTE**

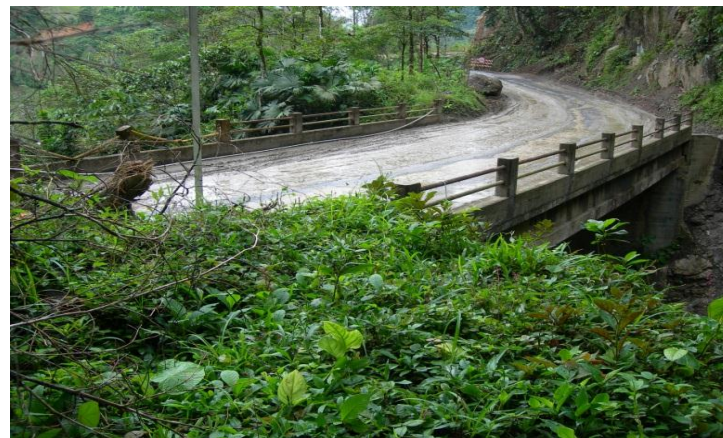

**INFORME PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-003.00
PR 10+0400
CARRETERA SANTA CECILIA - ASIA
DEPARTAMENTO RISARALDA**



CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2011





CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2011

**ESTUDIO DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL
DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE**

**INFORME PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD
21-5003-003.00
TERRITORIAL 21 RISARALDA
CARRETERA SANTA CECILIA - ASIA**

NUMERAL	DESCRIPCION CAMBIOS	REVISION N°	FECHA
1	Documento Inicial	0	30/05/2012
2	Versión final	1	

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
 JUAN CARLOS RESTREPO Especialista Estructural Matricula N° 63202-098436 QND	JORGE ALIRIO SILVA LOPEZ Director del Proyecto Matricula N° 2500-17751 CND	JAVIER FLECHAS PARRA Director de Interventoría Matricula N° 25202-51261CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE
INFORME DE PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-003.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA

INDICE

Se realizó el proceso de inspección principal de cada uno de los componentes que conforma el puente. La información contenida en este capítulo del informe se encuentra condensada en los formatos de campo. Se presentan uno a uno los componentes generales que aplican para el puente en estudio, los cuales se identifican con un ✓ en la casilla de verificación.

COMPONENTE 1 - SUPERFICIE DEL PUENTE	☒
COMPONENTE 2 - JUNTAS DE EXPANSION	☒
COMPONENTE 3 - ANDENES/BORDILLOS	☒
COMPONENTE 4 - BARANDAS	☒
COMPONENTE 5 - CONOS/TALUDES	☒
COMPONENTE 6 - ALETAS	☒
COMPONENTE 7 - ESTRIBOS	☒
COMPONENTE 8 - PILAS	☐
COMPONENTE 9 - APOYOS	☒
COMPONENTE 10 - LOSA	☒
COMPONENTE 11 - VIGAS/LARGUEROS/DIAFRAGMAS	☒
COMPONENTE 12 - ELEMENTOS DE ARCO	☐
COMPONENTE 13 - CABLES/PENDOLONES/TORRES/MACIZOS	☐
COMPONENTE 14 - ELEMENTOS DE ARMADURA	☐
COMPONENTE 15 - CAUCE	☒
COMPONENTE 16 - OTROS ELEMENTOS	☒
COMPONENTE 17 - PUENTE EN GENERAL	☒
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
ANEXOS	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-003.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA	
DESCRIPCION E IDENTIFICACION	
Puente recto de una longitud total de 19.25 m, conformado por una (1) luz, ancho de tablero 8.00 m, galibo de 17 m. Superestructura: Losa en Concreto Reforzado, soportada por 8 vigas simplemente apoyadas en concreto reforzado y viguetas riostra a L/2. Subestructura: Estribos en concreto ciclopeo, con aletas integradas y cimentación superficial. Infraestructura: Apoyos tipo junta de construcción, no cuenta con separador, barandas tipo pasamanos metálico sobre pilastras de concreto, no cuenta con andenes, no tiene señalización. El estado de operación del puente es aceptable.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
FOTO 1: UBICACIÓN PUENTE GOOGLE EARTH	FOTO 2: PLACA DE IDENTIFICACION-NO EXSITE
	
FOTO 3: VISTA LONGITUDINAL	FOTO 4: VISTA TRANSVERSAL
	
CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE
INFORME DE PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-003.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PUENTE	LA SANTISIMA TRINIDAD
IDP	21-5003-003.00
TERRITORIAL	21 - RISARALDA
CARRETERA	CARRETERA SANTA CECILIA - ASIA
PR	10+0400

TABLA 1. IDENTIFICACIÓN DEL PUENTE

GEOREFERENCIACION

Para realizar la georeferenciación del puente se ha utilizado un GPS de precisión submétrica marca Ashtech de referencia MobileMapper 100, el cual cuenta con 45 canales paralelos y permite una precisión SBAS en tiempo real < 50 cm.

POSICION GEOGRAFICA	PUNTO DE ENTRADA	PUNTO DE SALIDA
LATITUD	5°12 '45.19 "N	5°12 '45.19 "N
LONGITUD	76°8 '36.06 "O	76°8 '36.06 "O
ALTITUD	328m	2454m
DISTANCIA AL EJE	3,67 m.	3,67 m.
NUMERO DE SATELITES	5	5

TABLA 2. INFORMACION DE GEOREFERENCIACION




INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS					
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE					
INFORME DE PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-003.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 1 - SUPERFICIE DEL PUENTE					
TIPO:	20 - CONCRETO				
ESTADO					
La superficie del puente la constituye la misma placa en concreto reforzado del puente. Debido al extenso periodo de uso y al inadecuado manejo de aguas de escorrentía que permite la acumulación de agua en ciertas zonas de la losa, se produce un fenómeno de fricción entre la carpeta de rodadura y las llantas de los vehículos circulantes que poco a poco va removiendo el material cementante superficial y posteriormente remueve parte de los áridos acelerando el proceso abrasivo, generando así pérdida de la resistencia y capacidad de carga de la placa de rodadura, desagregación de los materiales constitutivos de la placa, aumento de la rapidez de la carbonatación y los refuerzos de acero se verán sometidos a una mayor velocidad de corrosión. Se aprecian depósitos de material de arrastre de más de 10 cm de espesor generando sobrecargas al puente. No se cuenta con ningún tipo de demarcación vial, ni en el centro ni los					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
FOTO 1		FOTO 2			
					
FOTO 3		FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
3	DAÑO SIGNIFICATIVO, REPARACIÓN NECESARIA MUY PRONTO				
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
B	CAMBIO DEL PAVIMENTO DE CONCRETO	M2	154	215.237	33.146.498
27	REPARACION DE DEMARCACION	ML	77	20.716	1.595.132
TOTAL INTERVENCIÓN					34.741.630
 CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011					


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS					
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE					
INFORME DE PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-003.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 2 - JUNTAS DE EXPANSION					
TIPO:	50 - NO DISPOSITIVO DE JUNTA				
ESTADO					
Se evidencian filtraciones de las aguas lluvias a través de la junta de expansión, dicha agua fluye hacia la subestructura debido a la ausencia de sellos adecuados en las juntas del puente.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
FOTO 1		FOTO 2			
					
FOTO 3		FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
3	DAÑO SIGNIFICATIVO, REPARACIÓN NECESARIA MUY PRONTO				
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
C	CAMBIO A JUNTA DE GOMA ASFÁLTICA	ML	16	712.894	11.406.304
TOTAL INTERVENCIÓN					11.406.304
 CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE INFORME DE PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-003.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 3 - ANDENES/BORDILLOS					
TIPO:		BORDILLO			
ESTADO El puente no cuenta con andenes. Los bordillos estan contruidos en concreto reforzado, se encuentran en regular estado, se evidencian desconchamiento y fisuras en el concreto, se recomienda reparar el concreto en mal estado y luego proporcionar pintura como medio de proteccion.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
 FOTO 1		 FOTO 2			
 FOTO 3		 FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
3		DAÑO SIGNIFICATIVO, REPARACIÓN NECESARIA MUY PRONTO			
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
B	REPARACION DE CONCRETO	M2	20	99.232	1.984.640
34	PINTURA DE CONCRETO	ML	39	15.455	602.745
10	LIMPIEZA	M2	39	10.510	409.890
TOTAL INTERVENCIÓN					2.997.275
 CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS					
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE					
INFORME DE PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-003.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 4 - BARANDAS					
TIPO:	40 - PASAMANOS METALICO SOBRE PILASTRAS DE CONCRETO				
ESTADO					
Gran porcentaje de la baranda presenta alto grado de deterioro en sus elementos metálicos, con corrosión avanzada de los perfiles tubulares y deformaciones permanentes por impacto, asi mismo los postes en concreto han sufrido daños irreparables por golpes y descomposición. Se recomienda actualizar a una baranda reglamentaria tipo pingüino metálico, que garantice la protección ante colisiones.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
FOTO 1		FOTO 2			
					
FOTO 3		FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
3	DAÑO SIGNIFICATIVO, REPARACIÓN NECESARIA MUY PRONTO				
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
D	CAMBIO DE BARANDA DE ACERO	ML	39	406.032	15.835.248
TOTAL INTERVENCIÓN					15.835.248
 CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS					
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE					
INFORME DE PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-003.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 5 - CONOS/TALUDES					
TIPO:	CONOS / TALUDES				
ESTADO					
No hay desarrollo de taludes y conos en las entradas del puente. Las aletas vinculadas a los estribos conforman los llenos de los accesos y se conecta en forma directa con el terreno natural.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
FOTO 1		FOTO 2			
					
FOTO 3		FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
0	SIN DAÑO O DAÑO INSIGNIFICANTE				
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
TOTAL INTERVENCIÓN					-
 CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011					

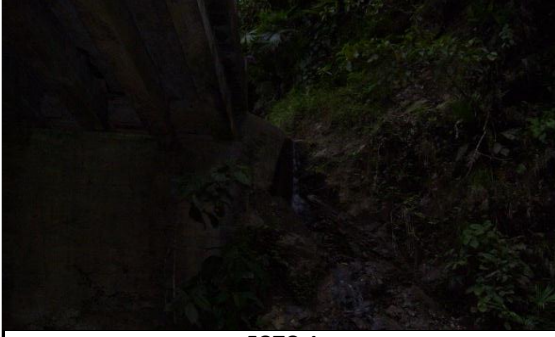INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS					
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE					
INFORME DE PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-003.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 6 - ALETAS					
TIPO:	10 - INTEGRADAS				
ESTADO					
No se evidencian daños en la estructura de las aletas del puente que puedan afectar la estabilidad del mismo.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
FOTO 1		FOTO 2			
					
FOTO 3		FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
0	SIN DAÑO O DAÑO INSIGNIFICANTE				
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
10	LIMPIEZA	M2	30	10.755	322.650
TOTAL INTERVENCIÓN					322.650
 CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011					

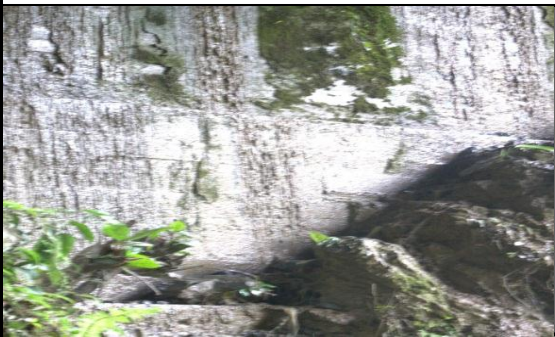INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS					
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE					
INFORME DEL PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-002.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 7 - ESTRIBOS					
TIPO:	10 - CON ALETAS INTEGRADAS				
ESTADO					
Se aprecian estribos cimentados sobre roca, sin daños significativos que comprometan la estabilidad del componente, ni de la estructura en general.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
FOTO 1		FOTO 2			
					
FOTO 3		FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
0	SIN DAÑO O DAÑO INSIGNIFICANTE				
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
10	LIMPIEZA	M2	60	11.699	701.940
TOTAL INTERVENCIÓN					701.940
		CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS					
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE					
INFORME DEL PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-002.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 9 - APOYOS					
TIPO:	10 - JUNTA DE CONSTRUCCION				
ESTADO					
Las vigas están apoyadas directamente en el estribo, no se detectó ningún neopreno u otro tipo de elemento aislador, el concreto en la zona de apoyos presenta algún grado de deterioro con presencias claras de carbonatación y eflorescencias, ocasionadas por la filtración de agua de las juntas sin sello.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
FOTO 1		FOTO 2			
					
FOTO 3		FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
3	DAÑO SIGNIFICATIVO, REPARACIÓN NECESARIA MUY PRONTO				
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A	CAMBIO DE APOYOS	UND	16	1.713.006	27.408.096
C	REPARACION DE CONCRETO/LECHADA	ML	16,0	1.769.392	28.310.272
TOTAL INTERVENCIÓN					55.718.368
 CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS					
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE					
INFORME DEL PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-002.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 10 - LOSA					
TIPO:	LOSA				
ESTADO					
Se observan hormigoneos generalizados a lo largo de la losa debido a malos procesos constructivos, los drenajes se encuentran totalmente taponados, se requiere destaponar y alargar los drenes para garantizar un buen manejo de aguas y eliminar focos de corrosión en vigas.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
FOTO 1		FOTO 2			
					
FOTO 3		FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
3	DAÑO SIGNIFICATIVO, REPARACIÓN NECESARIA MUY PRONTO				
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
B	REPARACION DE CONCRETO	M2	50	394.663	19.733.150
E	REPARACION DE DRENES	UND	10	74.147	741.470
TOTAL INTERVENCIÓN					20.474.620
 CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS					
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE					
INFORME DEL PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-002.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 11 - VIGAS/LARGUEROS/DIAFRAGMAS					
TIPO:	VIGAS/LARGUEROS/DIAFRAGMAS				
ESTADO					
El estado de las vigas es regular en términos generales, no se observan problemas que afecten la estabilidad de la estructura. Sin embargo existen algunos problemas de importancia que deben ser corregidos para evitar el deterioro de la estructura, estos problemas básicamente se resumen en: - Hormigueros en las vigas, debidos a un deficiente vibrado durante la construcción. - Porosidad del concreto lo cual permite el ingreso de agua y agentes nocivos. - Exposición del acero de refuerzo en algunas zonas, conduciendo a acelerar el proceso de corrosión. - Concentración de humedad debido a un inadecuado manejo de aguas, se aprecian eflorescencias y carbonatación del concreto.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
FOTO 1		FOTO 2			
					
FOTO 3		FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
3	DAÑO SIGNIFICATIVO, REPARACIÓN NECESARIA MUY PRONTO				
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A	REPARACION DE CONCRETO	M2	377	503.043	189.647.211
TOTAL INTERVENCIÓN					189.647.211
 CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS					
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE Puentes DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE					
INFORME DEL PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-002.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 15 - CAUCE					
TIPO:	CAUCE				
ESTADO					
La cimentación de los estribos está apoyada directamente sobre la roca, además el galibo es suficientemente alto para aislar el cauce de cualquier elemento de la estructura. No se observaron daños por socavación.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
FOTO 1		FOTO 2			
					
FOTO 3		FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
0	SIN DAÑO O DAÑO INSIGNIFICANTE				
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
TOTAL INTERVENCIÓN					-
 CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS					
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE					
INFORME DEL PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-002.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 16 - OTROS ELEMENTOS					
TIPO:	OTROS ELEMENTOS				
ESTADO					
Durante la inspección no se observó ningún tipo de señalización vertical, por lo tanto y como parte del mantenimiento rutinario se requiere la instalación de señales con la identificación del puente, velocidad y carga máxima permitida y proximidad del puente sobre la vía en ambos sentidos.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
FOTO 1		FOTO 2			
					
FOTO 3		FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
1	DAÑO PEQUEÑO PERO REPARACIÓN NO ES NECESARIA (EXCEPTO MANTENIMIENTO MENOR)				
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
92	COLOCACION SEÑAL	UND	8	158.691	1.269.528
TOTAL INTERVENCIÓN					1.269.528
		CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS					
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE					
INFORME DEL PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-002.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA					
COMPONENTE 17 - PUENTE EN GENERAL					
TIPO:	PUENTE EN GENERAL				
ESTADO					
El puente en su componente general se ha calificado como 3 (Daño significativo, reparación necesaria muy pronto), presenta buenas condiciones de funcionalidad, requiere mantenimiento en apoyos y superficie de vigas y reparación de cara superior de losa la cual ha sufrido desgaste severo con exposición de acero.					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
FOTO 1		FOTO 2			
					
FOTO 3		FOTO 4			
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN					
3	DAÑO SIGNIFICATIVO, REPARACIÓN NECESARIA MUY PRONTO				
OBRAS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO					
TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
TOTAL INTERVENCIÓN					-
 CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE
INFORME DEL PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-002.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- | | | | |
|--|------------------|--|-----------------|
| • El puente requiere inspección especial | <u>NO</u> | Calificación según Inspección Principal | <u>3</u> |
|--|------------------|--|-----------------|
- Se recomienda instalar los bajantes faltantes para evitar que el agua se filtre en la estructura y la oxide.

 - Se debe hacer un procedimiento para evitar la filtración de agua por la junta de dilatación, ya que puede ocasionar daños mayores en la estructura.

 - Se hace en este caso necesario llevar a cabo actividades de demolición y reparación de la losa antes de que se vea afectado el resto del componente y pueda generar problemas para la seguridad del tránsito sobre el puente.

 - En términos generales el puente se encuentra en condiciones aceptables y una vez realizadas las reparaciones en la losa se estima que la próxima inspección del puente puede llevarse a cabo en 4 años.

 - Se recomienda la realización de la próxima inspección en 4 años, no se requiere Inspección Especial.



				CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2011		FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL	
MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SANTA CECILIA - ASIA, RUTA 5003 DEPARTAMENTO RISARALDA PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-003.00							
ID	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	SUPERFICIE DEL PUENTE						
B	CAMBIO DEL PAVIMENTO DE CONCRETO	M2	154	0	33.146.498		
27	REPARACION DE DEMARCACION	ML	77	20.716	1.595.132		
2	JUNTAS DE EXPANSION						
C	CAMBIO A JUNTA DE GOMA ASFÁLTICA	ML	16	712.894	11.406.304		
3	ANDENES/BORDILLOS						
B	REPARACION DE CONCRETO	M2	20	99.232	1.984.640		
34	PINTURA DE CONCRETO	ML	39	15.455	602.745		
10	LIMPIEZA	M2	39	10.510	409.890		
4	BARANDAS						
D	CAMBIO DE BARANDA DE ACERO	ML	39	406.032	15.835.248		
5	CONOS/TALUDES						
6	ALETAS		0				
10	LIMPIEZA	M2	30	10.755	322.650		
7	ESTRIBOS						
10	LIMPIEZA	M2	60	11.699	701.940		
9	APOYOS						
A	CAMBIO DE APOYOS	UND	16	1.713.006	27.408.096		
C	REPARACION DE CONCRETO/LECHADA	ML	16	1.769.392	28.310.272		
10	LOSA						
B	REPARACION DE CONCRETO	M2	50	394.663	19.733.150		
E	REPARACION DE DRENES	UND	10	74.147	741.470		
11	VIGAS/LARGUEROS/DIAFRAGMAS						
A	REPARACION DE CONCRETO	M2	377	503.043	189.647.211		
15	CAUCE						
16	OTROS ELEMENTOS						
92	COLOCACION SEÑAL	UND	8	158.691	1.269.528		
17	PUENTE EN GENERAL						
TOTAL COSTO DIRECTO					333.114.774		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
ESTUDIOS DE INSPECCIÓN E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ZONA OCCIDENTE
INFORME DEL PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD 21-5003-002.00 CARRETERA SANTA CECILIA-ASIA

ANEXOS

ANEXO 1. FORMATOS DE CAMPO

ANEXO 2. FORMATOS SIPUCOL

ANEXO 3. PRESUPUESTO

ANEXO 4. ESQUEMAS

ANEXO 5. ANEXOS MAGNETICOS

ANEXO 5.1 ESQUEMAS

ANEXO 5.2 GEOREFERENCIACION

ANEXO 5.3 FOTOS

ANEXO 5.4 VIDEO

**CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 2011**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARIA GENERAL TECNICA

Sistema de Administración de Puentes

SIPUCOL

Formato de Inventario de Puentes

Nombre : <u>Santísima Trinidad</u>		Identif. <u>2</u> <u>1</u> - <u>5</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>3</u> - <u>0</u> <u>0</u> <u>3</u> <u>0</u> <u>0</u>	
Carretera : <u>Santa Cecilia - Asio</u>		PR. <u>10+0400</u>	Registro <u> </u>

PASOS							
No.	Tipo Paso	Primero (S/N)	Sup/Inf (S/I)	Galibo			
				I	IM	DM	D
1	10	S	S				
2	30	N	I	17	17	17	17

DATOS ADMINISTRATIVOS	
Año de construcción :	-
Año de reconstrucción :	-
Nombre del obstáculo (rio, paso, etc..)	<u>S. Trinidad</u>
Requisitos de inspección :	<u>9</u>
Número de secciones de inspección	<u>1</u>
Estación de conteo :	
Fecha de recolección de datos :	<u>13-04-12</u>
Iniciales del Inspector :	<u>LCS-MADB</u>

DATOS TECNICOS	
Geometría	
Número de luces	<u>1</u>
Longitud luz menor (m) :	<u>19.25</u>
Longitud luz mayor (m) :	<u>19.25</u>
Longitud total (m) :	<u>19.25</u>
Ancho del tablero (m) :	<u>8.0</u>
Ancho del separador (m) :	<u>0</u>
Ancho del andén izquierdo (m)	<u>0</u>
Ancho del andén derecho (m) :	<u>0</u>
Ancho de calzada (m)	<u>7.5</u>
Ancho entre bordillos (m)	<u>7.5</u>
Ancho del acceso (m)	<u>7.5</u>
Altura de pilas (m)	<u>0</u>
Altura de estribos (m)	<u>6</u>
Longitud de apoyo en pilas (m)	<u>0</u>
Longitud de apoyo en estribos (m)	<u>0.6</u>
Puente en terraplén (S/N)	<u>N</u>
Puente en Curva / Tangente (C/T)	<u>C</u>
Esviajamiento (gra)	<u>11</u>

SUPERESTRUCTURA, Tipo principal	
Diseño tipo (S/N) :	<u>5</u>
Tipo de estructuración transversal :	<u>14</u>
Tipo de estructuración longitudinal :	<u>10</u>
Material :	<u>20</u>

SUPERESTRUCTURA, Tipo secundario	
Diseño tipo (S/N) :	-
Tipo de estructuración transversal :	<u>91</u>
Tipo de estructuración longitudinal :	<u>91</u>
Material :	<u>91</u>

SUBESTRUCTURA			
ESTRIBOS		PILAS	
Tipo :	<u>10</u>	Tipo :	<u>91</u>
Material :	<u>20</u>	Material :	<u>91</u>
Tipo de cimentación :	<u>10</u>	Tipo de cimentación :	<u>91</u>
DETALLES		SEÑALES	
Tipo de baranda	<u>40</u>	Carga máxima	
Superf. de rodadura	<u>20</u>	Velocidad máxima	
Junta de expansión	<u>50</u>	Otra	

APOYOS	
Tipo de apoyos fijos sobre estribos	<u>10</u>
Tipo de apoyos móviles sobre estribos	<u>91</u>
Tipo de apoyos fijos en pilas	<u>91</u>
Tipo de apoyos móviles en pilas	<u>91</u>
Tipo de apoyos fijos en vigas	<u>91</u>
Tipo de apoyos móviles en vigas	<u>91</u>

Vehículo de diseño	-
Clase de distribución de carga	<u>2</u>

MIEMBROS INTERESADOS			
Propietario			
Departamento	<u>Risaralda</u>		
Administrador Vial			
Proyectista			
Municipio	<u>Pueblo Rico</u>		

POSICION GEOGRAFICA			
	Grados	Minutos	Altitud (m)
Latitud (N)	<u>5</u>	<u>21</u>	<u>327.6</u>
Longitud (O)	<u>76</u>	<u>7</u>	

Coefficiente de aceleración sísmica (Aa) :	<u>0.3</u>
--	------------

Paso por el cauce (S/N)	<u>N</u>	Long. Variante	-
Existe variante (S/N)	<u>N</u>	Estado (B/R/M)	-

Observaciones	

Fecha 13-04-12

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de Puentes
SIPUCOL
Formato de Inspección Principal de Puentes

Nombre: <u>Santísima Trinidad</u>		Identif.: <u>2</u> <u>1</u> <u>5</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>3</u>		Regional		Carretera		Identificación del puente	
Carretera: <u>Santa Cecilia - Asia</u>		PR. <u>10 +0400</u>		Fecha: <u>13</u> <u>04</u> <u>12</u>		Tiempo: <u>Sealed</u>			
Temperat: <u>27</u>		Inspector: <u>LCS-MADB</u>		Administrador: <u></u>		Año próxima inspección: <u>2016</u>			

Componente	Calificación	Mantenimiento	Insp. Esp.	No. de fotos	Tipo de daño	Reparaciones				Daño
						Tipo	Cantidad	Año	Costo	
1. Superficie del Puente	3	-		4	65	B	154	2013		
						27	77	2014		
2. Juntas de expansión	3	-		4	80	C	16	2013		
3. Andenes / Bordillos	3	-		4	20	B	20	2014		10 - 39 m ² - 2014
						34	39	2014		
4. Barandas	3	-		4	20	D	39	2013		
5. Conos / Taludes	0	+		4						
6. Aletas	0	-		4	90	10	30	2014		
7. Estribos	0	-		4	90	10	60	2014		
8. Pilas	-									
9. Apoyos	3	-		4	10	A	16	2013		
						C	16	2013		
10. Losa	3	-		4	60	B	50	2013		
						E	10	2013		
11. Vigas / Largueros / Diafragmas	3	-		4	60	A	377	2013		
12. Elementos de arco	-									
13. Cables / Pendolones / Torres / Macizos	-									
14. Elementos de armadura	-									
15. Cauce	0	+		4						
16. Otros elementos	1	-		4	90	92	8	2014		
17. Puente en general	3	-		4						

Observaciones Generales: _____

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
Informe de inspección principal		20/12/20	1
21-5003-003.00 La Santísima Trinidad			
Regional.....: 21 Risaralda Ruta.....: Transversal Nuqui - Bogotá - Paratebueno Carretera.....: Santa Cecilia - Asia Abscisa.....: 10+0400 No del registro..: 1660 Año de construcción.....: Año de la última reconstrucción.....:			
Paso Superior/Inferior.....: S Dir. de abs. de la carretera principal.: S Requisitos de la inspección.....: 0 Nada			
Recolección de datos : Fecha.....: 2012.04.13 : Iniciales.....: MADB			
Posición geográfica..: Latitud: 5 gra 12 min N Longitud: 76 gra 8 min 0 Altitud: 328 m			
Geometría: Número de luces.....: 1 Longitud de la luz menor (m): 19.25 Longitud de la luz mayor (m): 19.25 Longitud total(m): 19.25 Ancho del tablero.....(m): 8.00 Ancho del separador.....(m): 0.00 Ancho del andén izquierdo(m): 0.00 Ancho del andén derecho..(m): 0.00 Ancho de la calzada.....(m): 7.50 Ancho entre bordillos....(m): 7.50 Ancho del acceso.....(m): 7.50 Area.....(m2): 154.00 Altura de pilas.....(m): 0.00 Altura de estribos.....(m): 6.00 Long. de apoyos en pilas.(m): 0.00 Long. de apoyos en estrib(m): 0.60 Puente en terraplén.....(m): N Curva/tangente.....(C/T): C Esviajamiento.....(gra): 11			
Superestructura, tipo principal: Diseño tipo.....: S Tipo de la estructuración transver...: 13 Losa/Viga, 3 vigas Tipo de la estructuración longitud...: 10 Simpl. apoyado, secc. const. Material.....: 20 Concreto reforzado, in situ			
Superestructura, tipo secundario: Diseño tipo.....: N Tipo de la estructuración transver...: 91 No aplicable Tipo de la estructuración longitud...: 91 No aplicable Material.....: 91 No aplicable			

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
Informe de inspección principal		20/12/20	2
21-5003-003.00 La Santísima Trinidad			
Subestructura:			
Estribos : Tipo.....:	10	Con aletas integrados	
Material.....:	20	Concreto ciclópeo	
Tipo de cimentación.....:	10	Cimentación superficial	
Pilas... : Tipo.....:	91	No aplicable	
Material.....:	91	No aplicable	
Tipo de cimentación.....:	91	No aplicable	
Detalles:			
Tipo de baranda.....:	40	Pasam. metá. pilastra concreto	
Tipo de superficie de rodadura.....:	20	Concreto	
Tipo de junta de expansión.....:	50	No dispositivo de junta	
Tipo de apoyos fijos en estribos.....:	10	Junta de construcción	
Tipo de apoyos móviles en estribos...:	91	No aplicable	
Tipo de apoyos fijos en pilas.....:	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en pilas.....:	91	No aplicable	
Tipo de apoyos fijos en vigas.....:	91	No aplicable	
Tipo de apoyos móviles en vigas.....:	91	No aplicable	
Municipio.....:	Pueblo Rico		
Coeficiente de aceleración.....:	0.30		
Paso por el cauce.....:	N		
Variante existe.....:	N	Longitud (km):	Estado (B/R/M):
Vehículo de diseño.....:	HS-2044		
Clase de dist. de carga..:	2 Distribución en 1 dirección		
Obstáculo que cruza:			
Tipo de obstáculo.....:	30	Río ó arroyo	
Ident. de la carretera.:	5003		
Nombre de la carretera.:	Santa Cecilia - Asia		
Abscisa.....:	10/0400		
Gálibo:			
Sup. exterior.....(m):	I:	IM:	DM: D:
Vert. inferior....(m):	I: 17.00	IM: 17.00	DM: 17.00 D: 17.00
Proyectista.....:			
Señalización:			
Carga máxima.....(ton.):			
Velocidad máx..(k.p.h.):			
Otra.....:			
Observaciones :			


SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
Informe de inspección principal		20/12/20	3
21-5003-003.00 La Santísima Trinidad			
Resumen cronológico:	Fecha	Actividades	
	1996.09.01	Inspección principal	
	2002.05.15	Inspección principal	
	2005.11.08	Inspección principal	
	2012.04.13	Inspección principal	
Ultima inspección principal :			
Fecha.....: 2012.04.13			
Iniciales.....: MADB			
Tiempo.....: Soleado			
Temperatura.....(gra. C): 27			
Transito: TPDS.....:			
Turismos %			
Buses %.....:			
Camiones %.....:			
Año de la próxima inspección principal: 2014			

SDC/INV		SiPuCol				Fecha		Hoja	
		Informe de inspección principal				20/12/20		4	
21-5003-003.00 La Santísima Trinidad									
Número de componente Trabajo - Descripción del daño Tipo de daño	Cal ifi	Man ten	Ins Esp	Obras de reparación				Fo tos	
				T P	Can ti	Año	Costo		
1 Superficie del puente B:Cambio del pavimento de concreto Z:Otra - La superficie del puente la constituye la misma placa en concreto reforzado del puente. Debido al extenso periodo de uso y al inadecuado manejo de aguas de escorrentía que permite la acumulación de agua en ciertas zonas de la losa, se produce un fenómeno de fricción entre la carpeta de rodadura y las llantas de los vehículos circulantes que poco a poco va removiendo el material cementante superficial y posteriormente remueve parte de los áridos acelerando el proceso abrasivo, generando así pérdida de la resistencia y capacidad de carga de la placa de rodadura. Daño en conc. / acero expuesto	3	-		B Z	154 1	2013 2013	33146 1595	4	
2 Juntas de expansión C:Cambio a junta de goma asfáltica - Se evidencian filtraciones de las aguas lluvias a través de la junta de expansión, dicha agua fluye hacia la subestructura debido a la ausencia de sellos adecuados en las juntas del puente. Infiltración	3	-		C	16	2013	11406	4	
3 Andenes/Bordillos B:Reparación de concreto Z:Otra - El puente no cuenta con andenes. Los bordillos estan construidos en concreto reforzado, se encuentran en regular estado, se evidencian desconchamiento y fisuras en el concreto, se recomienda reparar el concreto en mal estado y luego proporcionar pintura como medio de proteccion. Impacto	3	-		B Z	20 1	2013 2013	1985 1013	4	

SDC/INV		SiPuCol				Fecha		Hoja	
		Informe de inspección principal				20/12/20		5	
21-5003-003.00 La Santísima Trinidad									
Número de componente Trabajo - Descripción del daño Tipo de daño	Cal ifi	Man ten	Ins Esp	Obras de reparación				Fo tos	
				T P	Can ti	Año	Costo		
4 Barandas D:Cambio de baranda de acero - Gran porcentaje de la baranda presenta alto grado de deterioro en sus elementos metálicos, con corrosión avanzada de los perfiles tubulares y deformaciones permanentes por impacto, así mismo los postes en concreto han sufrido daños irreparables por golpes y descomposición. Se recomienda actualizar a una baranda reglamentaria tipo pingüino metálico, que garantice la protección ante colisiones. Impacto	3	-		D	39	2013	15835	4	
5 Conos/Taludes - No hay desarrollo de taludes y conos en las entradas del puente. Las aletas vinculadas a los estribos conforman los llenos de los accesos y se conecta en forma directa con el terreno natural.	0	+						4	
6 Aletas Z:Otra - No se evidencian daños en la estructura de las aletas del puente que puedan afectar la estabilidad del mismo. Otro	0	-		Z	10	2013	323	4	
7 Estribos Z:Otra - Se aprecian estribos cimentados sobre roca, sin daños significativos que comprometan la estabilidad del componente, ni de la estructura en general. Otro	0	-		Z	10	2013	702	4	
8 Pilas	-	-							

SDC/INV		SiPuCol				Fecha		Hoja	
		Informe de inspección principal				20/12/20		6	
21-5003-003.00 La Santísima Trinidad									
Número de componente Trabajo - Descripción del daño Tipo de daño	Cal ifi	Man ten	Ins Esp	Obras de reparación				Fo tos	
				T P	Can ti	Año	Costo		
9 Apoyos A:Cambio de apoyos C:Reparación de concreto / Lechadear - Las vigas están apoyadas directamente en el estribo, no se detectó ningún neopreno u otro tipo de elemento aislador, el concreto en la zona de apoyos presenta algún grado de deterioro con presencias claras de carbonatación y eflorescencias, ocasionadas por la filtración de agua de las juntas sin sello. Daño estr.(sobrecar./dis.insu)	3	-		A C	16 16	2013 2013	27408 28310	4	
10 Losa B:Reparación de concreto E:Reparación de drenes - Se observan hormigoneos generalizados a lo largo de la losa debido a malos procesos constructivos, los drenajes se encuentran totalmente taponados, se requiere destaponar y alargar los drenes para garantizar un buen manejo de aguas y eliminar focos de corrosión en vigas. Daño en concreto / corr. ref.	3	-		B E	50 10	2013 2013	19733 741	4	



SDC/INV		SiPuCol				Fecha		Hoja	
		Informe de inspección principal				20/12/20		7	
21-5003-003.00 La Santísima Trinidad									
Número de componente Trabajo - Descripción del daño Tipo de daño	Cal ifi	Man ten	Ins Esp	Obras de reparación				Fo tos	
				T P	Can ti	Año	Costo		
11 Vigas/Largueros/Diafragmas A:Reparación de concreto - El estado de las vigas es regular en términos generales, no se observan problemas que afecten la estabilidad de la estructura. Sin embargo existen algunos problemas de importancia que deben ser corregidos para evitar el deterioro de la estructura, estos problemas básicamente se resumen en: - Hormigueros en las vigas, debidos a un deficiente vibrado durante la construcción. - Porosidad del concreto lo cual permite el ingreso de agua y agentes nocivos. - Exposición del acero de refuerzo en algunas zonas, conduciendo a acelerar el proceso de corrosión. - Concentración de humedad debido a un inadecuado manejo de aguas, se aprecian eflorescencias y carbonatación del concreto. Daño en concreto / corr. ref.	3	-		A	377	2013	189647	4	
12 Elementos de arco	-								
13 Cables/Pendolon./Torres/Maciz.	-								
14 Elementos de armadura	-								
15 Cauce - La cimentación de los estribos está apoyada directamente sobre la roca, además el galibo es suficientemente alto para aislar el cauce de cualquier elemento de la estructura. No se observaron daños por socavación.	0	+							4

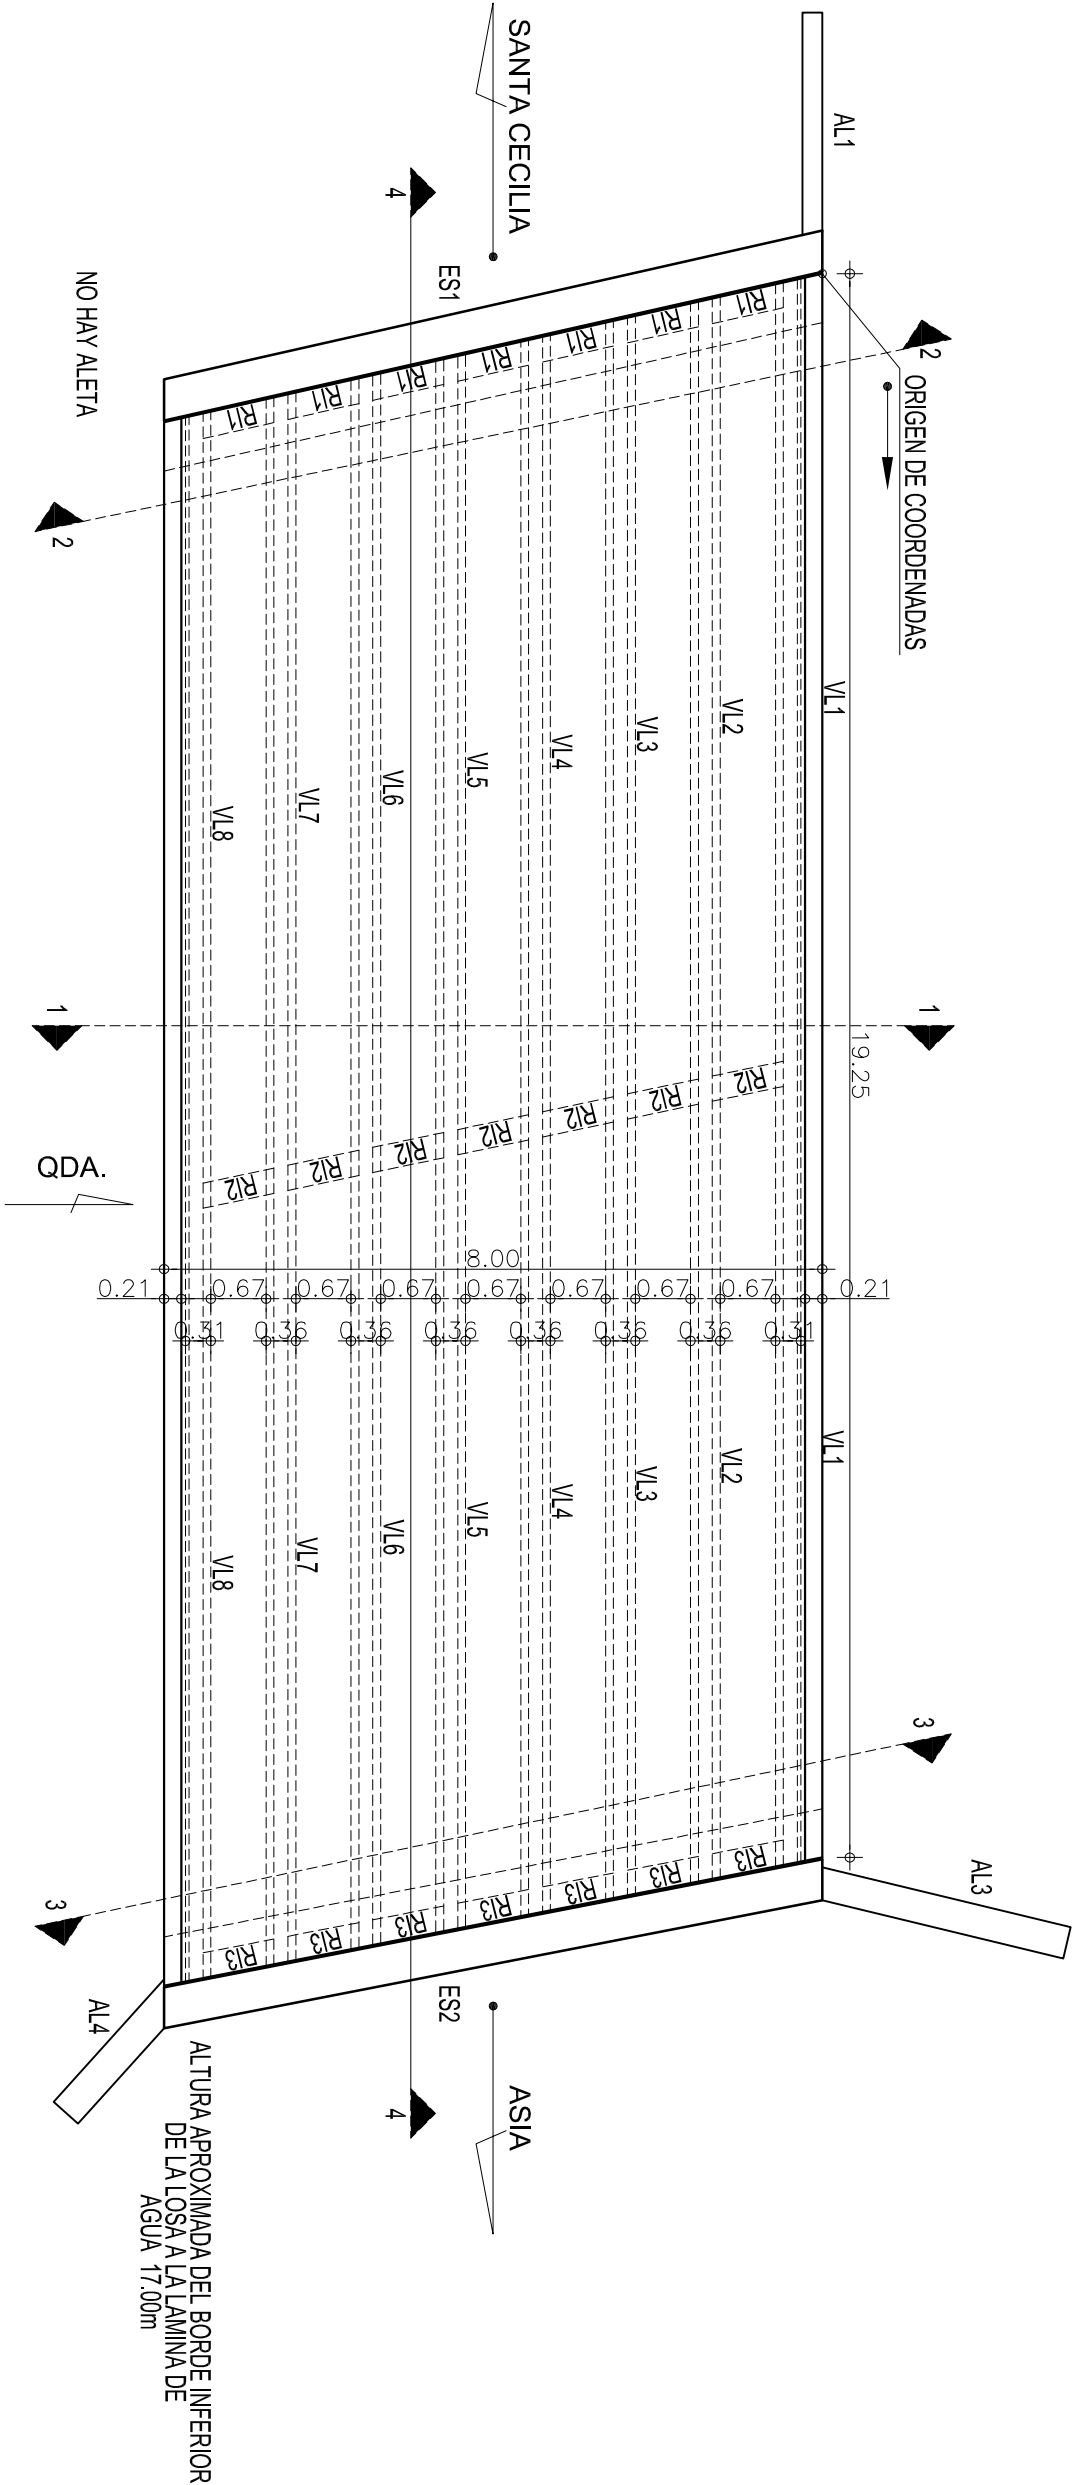

PLANTA GENERAL

Escala : 1 : 100

 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		 CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2011 		ELABORÓ: ISE		ESCALA DE IMPRESION: Doble carta esc: 1:100		PROYECTO: ESTUDIO DE INSPECCION E INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS EN LA ZONA OCCIDENTE		TITULO: ESQUEMA GEOMETRICO DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD SANTA CECILIA - ASIA		FECHA: DICIEMBRE DE 2012		REV.	
REVISÓ: JCR		ESCALA DEL DIBUJO: Horizontal: INDICADAS Vertical: INDICADAS								PLANO: 1 DE 3		2			
ACAD: S1-21-5003-003.00 LA SANTISIMA TRINIDAD															

 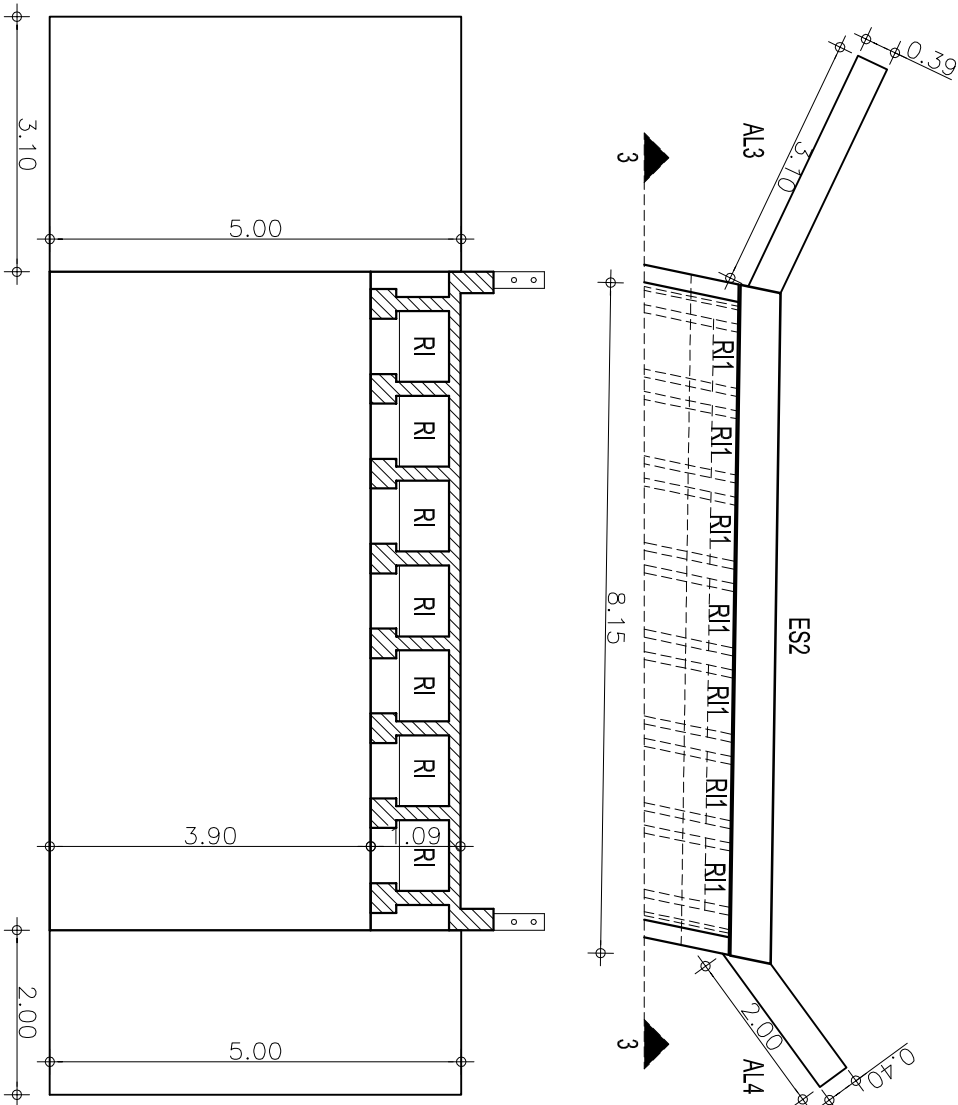
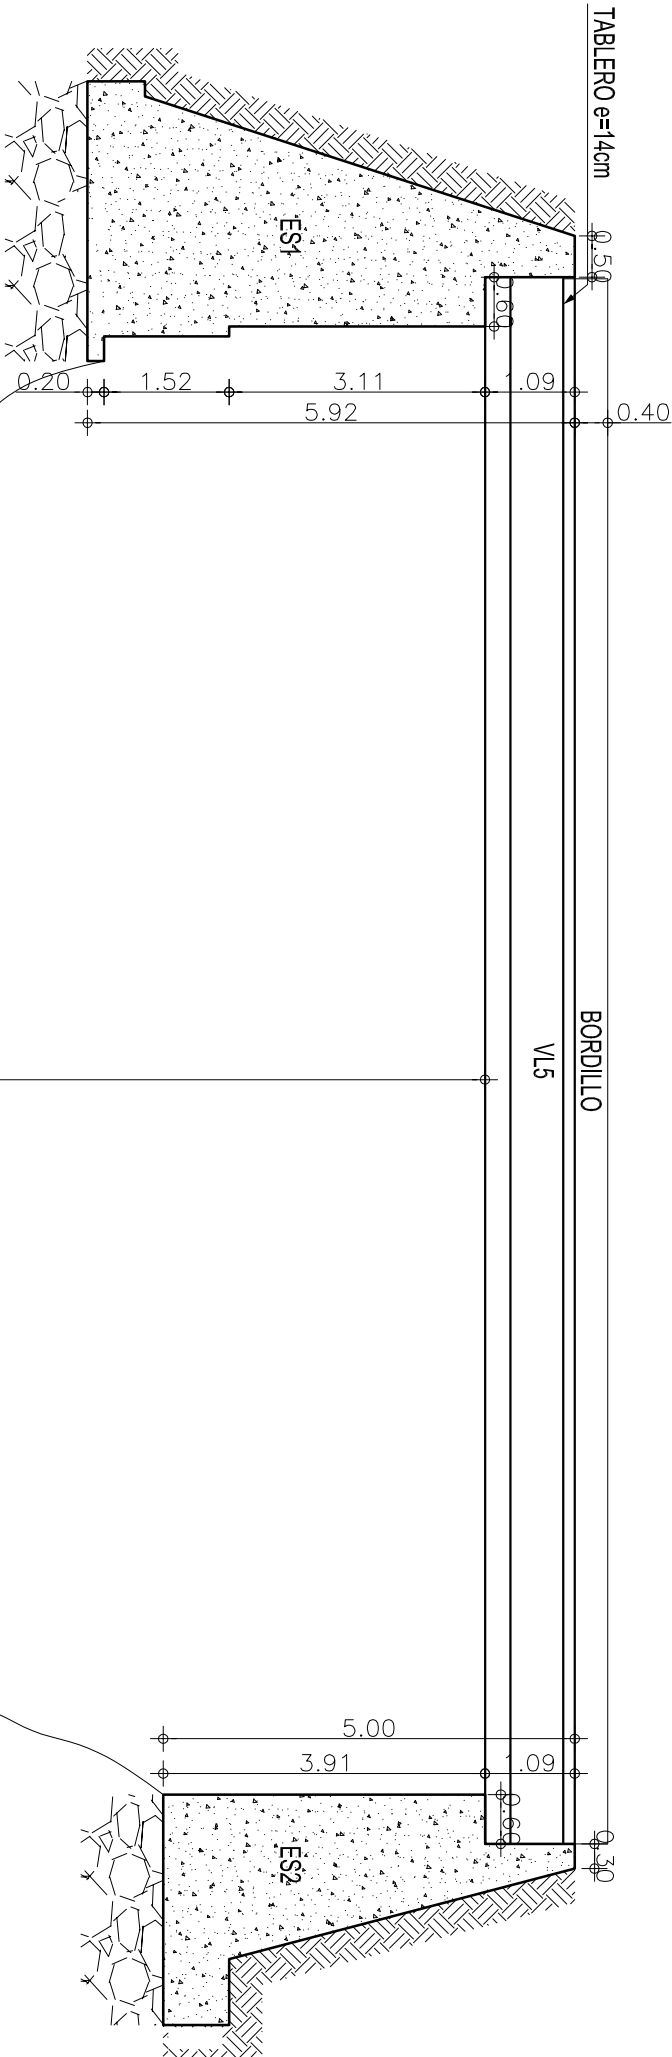


VISTA FRONTAL ESTRIBO

DOS 3-3
Escala : 1 : 100

SECCION LONGITUDINAL 4-4

Escala : 1 : 100

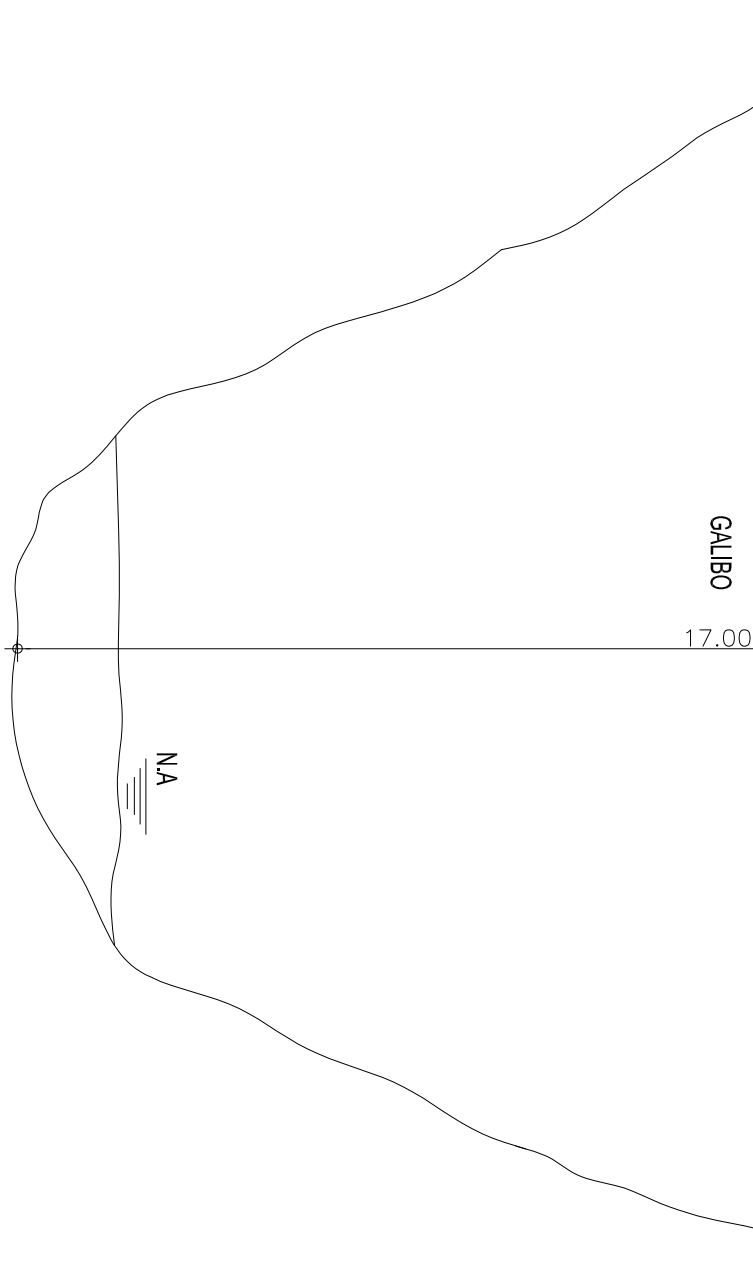

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



CONSORCIO
INGENIERÍA VIAL
2011



ELABORÓ: ISE
REVISÓ: JCR
ESCALA DE IMPRESION: Doble carta esc: 1:100
ESCALA DEL DIBUJO: Horizontal: INDICADAS
Vertical: INDICADAS

PROYECTO: ESTUDIO DE INSPECCION E INVENTARIO DE
PUENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
EN LA ZONA OCCIDENTE

TITULO: ESQUEMA GEOMETRICO DE LA SUPERESTRUCTURA
DEL PUENTE LA SANTISIMA TRINIDAD
SANTA CECILIA - ASIA

FECHA: DICIEMBRE DE 2012
PLANO: 3 DE 3
ACAD: S3-21-5003-003.00 LA SANTISIMA TRINIDAD
REV: 2