| SDC/INV SiPuC Informe de inspec | |
|---|---|
| 22-45A08-006.00 Caño Seco | |
| Regional: 22 Santander Ruta: Troncal del Magdalena Carretera: Bucaramanga - San Albe Lado de la car: 0 Abscisa: 37+0128 No del registro: 1750 | rto |
| Año de construcción: Año de la última reconstrucción: | |
| Paso Superior/Inferior: Dir. de abs. de la carretera principal: Requisitos de la inspección: | S N 0 Nada |
| Recolección de datos : Fecha: : Iniciales: | 2012.05.29 AEMO |
| Posición geográfica: Latitud: 7 gra 26.36 min N Longitud | : 73 gra 11.67 min O Altitud: 493 m |
| Geometría: Número de luces: Longitud de la luz menor (m): Longitud de la luz mayor (m): Longitud total(m): Ancho del tablero(m): Ancho del separador(m): Ancho del andén izquierdo(m): Ancho del andén derecho(m): Ancho de la calzada(m): Ancho entre bordillos(m): Ancho del acceso(m): Ancho del acceso(m): Area(m2): Altura de pilas(m): Long. de apoyos en pilas.(m): Long. de apoyos en estrib(m): Puente en terraplén(S/N): Curva/tangente(C/T): Esviajamiento(gra): | 1 10.40 10.40 10.40 11.00 0.00 0.00 0.00 |
| Superestructura, tipo principal: Diseño tipo: Tipo de la estructuración transver: Tipo de la estructuración longitud: Material: Superestructura, tipo secundario: Diseño tipo: Tipo de la estructuración transver: Tipo de la estructuración longitud: Material: | S 13 Losa/Viga, 3 vigas 10 Simpl. apoyado, secc. const. 20 Concreto reforzado, in situ N 11 Losa/Viga, 1 viga 10 Simpl. apoyado, secc. const. 20 Concreto reforzado, in situ |

| SDC/INV | SiPuCol | L | Fecha | Hoja |
|------------------------------|------------------|---------------|----------|------|
| | orme de inspecci | ión principal | 21/09/12 | 3 |
| 22-45A08-006.00 Caño Seco | | | | |
| Resumen cronológico: | Fecha | Actividades | | |
| | 1996.11.13 | Inspección pr | incipal | |
| | 1998.02.03 | | | |
| | 2002.05.29 | | | |
| | 2007.03.07 | Inspección pr | incipal | |
| | 2012.05.29 | Inspección pr | rincipal | |
| Ultima inspección principal | : | | | |
| echa | 201 | 2.05.29 | | |
| Iniciales | | AEMO | | |
| Tiempo | | luvioso | | |
| emperatura | (gra. C): | 30 | | |
| Transito: TPDS | : | 3440 | | |
| Autos % | | 55 | | |
| Buses % | | 8 | | |
| Camiones % | : | 37 | | |
| año de la próxima inspección | n principal: | 2010 | | |
| bservaciones: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| SDC/INV SiPuC | - | | | | | | | Hoja |
|--|-------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|
| Informe de inspecta 22-45A08-006.00 Caño Seco | ccion | prın | сіра | Τ. | | 21 | /09/12 | 4 |
| Número de componente | | | | (| Obras | de rep | aración | |
| Trabajo | Cal | Man | Ins | | | _ | | Fo |
| - Descripción del daño | ifi | ten | Esp | 1 1 | Can | | | tos |
| Tipo de daño | | | | P | ti | Año | Costo | |
| 1 Superficie del puente - La carpeta asfáltica fue reparada según recomedaciones realizadas en la inspección del año 2007. Actualmente se encuentra un buen estado. | 1 | _ | | | | | | 1 |
| 2 Juntas de expansiónLa junta longitudinal se observa en buenas condiciones.Infiltración | 0 | - | | | | | | |
| 3 Andenes/Bordillos- Presentan manchas de humedad y falta de pintura. Requieren de labores de mantenimiento rutinario. | 2 | _ | | | | | | 1 |
| 4 Barandas - La baranda #2 cerca al acceso #1 presenta una pilastra fracturada con exposición del acero de refuerzo. Este daño fue ocasionado por la colisión de vehículos. | 2 | _ | | | | | | 2 |
| 5 Conos/TaludesSe observaron en buen estado. El talud #3 fue protegido con muro en llantas. | 0 | _ | | | | | | |
| 6 Aletas- Presentan suciedad y vegetación.Requieren labores de mantenimiento rutinario. | 2 | _ | | | | | | 4 |
| 7 Estribos- Los estribos presentan manchas de humedad y vegetación.Infiltración | 1 | _ | | | | | | 2 |
| 8 Pilas | - | | | | | | | |
| 9 Apoyos - Presenta acumulación de suciedad en las sillas de apoyo | 1 | _ | | | | | | 2 |

| SDO | C/INV SiPu | | | | _ | | | | Hoja |
|-----|---|--------|------|-------|---|-------|-------|----------|------|
| 22- | Informe de inspe -45A08-006.00 Caño Seco | eccion | prin | ıcıpa | Τ | | ۷. | 1/09/12 | 5 |
| _ | mero de componente | | | | | Obras | de re | paración | |
| | Trabajo | Cal | Man | Ins | | | | _ | Fo |
| | - Descripción del daño | ifi | ten | Esp | Т | Can | | | tos |
| | Tipo de daño | | | | Р | ti | Año | Costo | |
| 1 0 | Losa | 2 | _ | | | | | | 2 |
| 10 | E:Reparación de drenes | | | | E | 6 | 2014 | | |
| | - Los voladizos presentan manchas de | | | | | | | | |
| | humedad ocasionadas por la | | | | | | | | |
| | ineficiencia de los filtros. | | | | | | | | |
| | Infiltración | | | | | | | | |
| 11 | Vigas/Largueros/Diafragmas | 1 | _ | | | | | | 4 |
| | - Se observan en buenas condiciones. | | | | | | | | _ |
| | Infiltración | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | Elementos de arco | _ | | | | | | | |
| 13 | Cables/Pendolon./Torres/Maciz. | _ | | | | | | | |
| 14 | Elementos de armadura | _ | | | | | | | |
| 15 | Cauce | 0 | _ | | | | | | 1 |
| | - Se observó en buen estado. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | Otros elementos | _ | | | | | | | |
| 17 | Puente en general | 1 | _ | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Componente.....: 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: La carpeta asfáltica fue reparada según

recomedaciones realizadas en la inspección del año 2007. Actualmente se encuentra un buen estado.



Componente.....: 3 Andenes/Bordillos

Calif./Mantenim....: 2 / -

Daño/Observaciones.: Presentan manchas de humedad y falta de pintura.

Requieren de labores de mantenimiento rutinario.



Componente..... 4 Barandas

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: La baranda #2 cerca al acceso #1 presenta una

pilastra fracturada con exposición del acero de refuerzo. Este daño fue ocasionado por la colisión

de vehículos.



Componente..... 4 Barandas

Calif./Mantenim...:

Daño/Observaciones.: La baranda #2 cerca al acceso #1 presenta una

pilastra fracturada con exposición del acero de

refuerzo. Este daño fue ocasionado por la colisión

de vehículos.



Componente..... 6 Aletas

Calif./Mantenim....: 2 / -

Daño/Observaciones.: Presentan suciedad y vegetación. Requieren labores



Componente.....: 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: Presentan suciedad y vegetación. Requieren labores



Componente.....: 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: Presentan suciedad y vegetación. Requieren labores



Componente.....: 6 Aletas

Calif./Mantenim....: 2 / -

Daño/Observaciones.: Presentan suciedad y vegetación. Requieren labores



Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.: Los estribos presentan manchas de humedad y

vegetación.



Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: Los estribos presentan manchas de humedad y

vegetación.



Componente...... 9 Apoyos

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: Presenta acumulación de suciedad en las sillas de

apoyo



Componente...... 9 Apoyos

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: Presenta acumulación de suciedad en las sillas de

apoyo



Componente.....: 10 Losa

2 / -Calif./Mantenim...:

Daño/Observaciones.: Los voladizos presentan manchas de humedad

ocasionadas por la ineficiencia de los filtros.

Tipo de daño.....: Infiltración Reparaciones.....: E Reparación de drenes



Componente.....: 10 Losa

2 / -Calif./Mantenim...:

Daño/Observaciones.: Los voladizos presentan manchas de humedad

ocasionadas por la ineficiencia de los filtros.

Tipo de daño.....: Infiltración Reparaciones.....: E Reparación de drenes



Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: Se observan en buenas condiciones.



Componente.....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.: Se observan en buenas condiciones.



Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: Se observan en buenas condiciones.



Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.: Se observan en buenas condiciones.


| SDC/INV | | SiPuCol | | Fec | ha | Comp |
|----------------------|------------|------------|-----------|-----|-------|------|
| | Informe de | inspección | principal | 12. | 09.21 | 15 |
| 22-45A08-006.00 Caño | Seco | | | | | |



Componente.....: 15 Cauce

Calif./Mantenim....: 0 / -

Daño/Observaciones.: Se observó en buen estado.

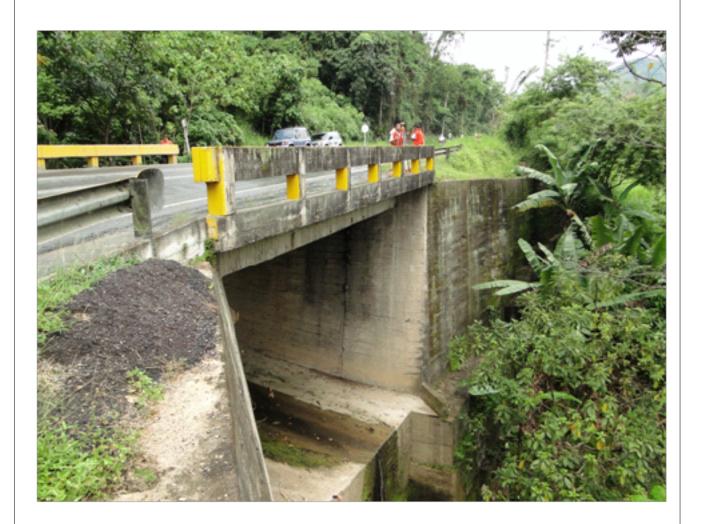

Componente.....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.:

| SDC/INV | SiPuCol | Fecha | Comp |
|----------------------|---------------------------------|----------|------|
| | Informe de inspección principal | 12.09.21 | 17 |
| 22 45300 006 00 0-8- | | | |



Componente.....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.: