SDC/INV SiPuo	Col Fecha Hoja
Informe de inspec	3
22-6208-001.00 El Gualilo	
Regional: 22 Santander Ruta: Turbo-Orocué, Carretera: Landazuri - Barbosa Lado de la car: 0 Abscisa: 18+0001 No del registro.: 11025	
Año de construcción: Año de la última reconstrucción:	
Paso Superior/Inferior:  Dir. de abs. de la carretera principal:  Requisitos de la inspección:	S 0 Nada
Recolección de datos : Fecha: : Iniciales:	
Posición geográfica: Latitud: 6 gra 10.82 min N Longitud	: 73 gra 42.96 min O Altitud: 1420 m
Geometría: Número de luces:  Longitud de la luz menor (m):  Longitud total(m):  Ancho del tablero(m):  Ancho del separador(m):  Ancho del andén izquierdo(m):  Ancho del andén derecho(m):  Ancho de la calzada(m):  Ancho del acceso(m):  Curva de apoyos en pilas.(m):  Curva/tangente(C/T):  Esviajamiento(gra):	1 25.30 25.30 25.30 8.70 0.00 0.85 0.00 6.80 7.25 6.80 220.11  0.00 1.50 0.00 0.50 N
Superestructura, tipo principal: Diseño tipo	N 13 Losa/Viga, 3 vigas 10 Simpl. apoyado, secc. const. 30 Concreto presforzado, in situ  91 No aplicable 91 No aplicable 91 No aplicable

SDC/INV	SiPuC orme de inspec		pri	ncipal		Fecha 02/08/12	Hoja 2
22-6208-001.00 El Gualilo	orme de inspec	C T O11	<u> </u>	пстрат		02/00/12	
Subestructura:							
Estribos.: Tipo	:	11	Coi	n aleta	as sepa	rados	
Material	:				reforz		
Tipo de cimenta						erficial	
Pilas: Tipo	:	91	Nο	aplica	able		
Material				aplica			
Tipo de cimenta				aplica			
Detalles:	201011	7 -	110	арттос	ADIC		
Tipo de baranda		3.0	Dag	aam d	narato	, pilastr.conc	
Tipo de superficie de roda				falto	JIICI ECO	, priastr.conc.	•
					.i+i	do tunto	
Tipo de junta de expansiór	1	50	NO	arspos	SILIVO	de junta	
Tipo de apoyos fijos en es				aplica			
Tipo de apoyos móviles en					constr	ucción	
Tipo de apoyos fijos en pi				aplica			
Tipo de apoyos móviles en	pilas:	91	No	aplica	able		
Tipo de apoyos fijos en vi	igas:	91	No	aplica	able		
Tipo de apoyos móviles en	vigas:	91	No	aplica	able		
Municipio	:	Land	ázu	ri			
Coeficiente de aceleración		0.15	aza				
		0.10					
Paso por el cauce: N Variante existe: N Vehículo de diseño:		(km):			Estado	(B/R/M):	
Clase de dist. de carga:							
Obstáculo que cruza: Tipo de obstáculo: Ident. de la carretera.: Nombre de la carretera.: Lado de la carretera: Abscisa:	30 Río ó arr	royo					
Cáliba							
Gálibo: Sup. exterior(m):	т. т.	л•		T) 1/4 •		D.	
Vert. inferior(m):	I: IM I: 1.70 IM		.00	DM:	2.00	D: D: 1.50	
	1 I.N.V						
Proprietario:  Departamento:  Administrador vial:  Proyectista:	1 1.N.V 22 Santander	c					
Señalización: Carga máxima(ton.): Velocidad máx(k.p.h.): Otra:							
Observaciones:							

SDC/INV	= 6	SiPuCol		Fecha	Hoja
22-6208-0	Informe 01.00 El Gualilo	de inspección	n principal	02/08/12	3
22-0208-0	01.00 El Guallio				
Resumen c	ronológico:	Fecha	Actividades		
		0010 05 10	_		
		2012.05.18 2014.03.07	Inspección p Inspección p		
		2014.03.07	Inspection [	principar	
Ultima in	spección principal :				
Fecha		: 2012.	05.18		
			AEMO		
Tiempo		: Nul	olado		
Temperatu	ra(g	ra. C):	25		
_					
Transito:	TPDS		515		
	Autos %		61		
	Buses %		13		
	Camiones %	:	26		
Año de la	próxima inspección pri	ncipal:	2017		
		-			
Observacio	ones:				

SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Hoja
	Informe de inspección principal	02/08/12	4
22-6208-001.00 El	Gualilo		

22-6208-001.00 El Guali	llo	I		1					
Número de componente Trabajo		Cal	Man	Ins		Obras	de re	paración	Fo
- Descripción del da	ลทีด	ifi	ten	Esp	Т	Can			tos
Tipo de daño	1110		cen	ЕЗР	P	ti	Año	Costo	COS
1 Superficie del puent D:Reparación de pavi - El pavimento en co presenta dexposici En el acceso #2 se bache. Descomposición	mento de asfalto oncreto asfáltico Lón del agregado.	3	_		D	300	2013	17400	1
2 Juntas de expansión C:Cambio a junta de - El puente carece o juntas. Se recomie juntas de goma así similares. Otro	de dispositivos de enda instalar	2	_		С	18	2013		2
3 Andenes/Bordillos - Presentas desgaste de concreto, acumo vegetación y careo reflectiva. Requie mantenimiento ruti Otro	ulación de cen de pintura eren labores de	1	_						1
4 Barandas - Presentan manchas carece de pintura Requieren labores rutinario. Otro	reflectiva.	1	_						0
5 Conos/Taludes - En el talud #1 hay que amenaza con de que se encuentra e inmediaciones del	erribar una casa en las	2	_						
6 Aletas - Se observaron protonos. Presentan numedad. Requiere rutinario.	manchas de	1	_						1
7 Estribos - Presentan manchas a infiltración pro juntas de expansió Infiltración	oveniente de las	1	_						1

SDC/INV	SiPuCol		Fecha	Hoja
	Informe de inspecció	n principal	02/08/12	5
22 6200 001 00 11	Cualila			

22	-6208-001.00 El Gualilo		F		_			2,00,12	
Núi	mero de componente					0bras	de re	paración	
	Trabajo - Descripción del daño	Cal  ifi	Man ten	Ins Esp	Т	Can			Fo tos
	Tipo de daño	111	Cen	ESP	P	ti	Año	Costo	LUS
8	Pilas	-							
9	<ul> <li>Apoyos</li> <li>Se observó humedad y acumulación de suciedad en la silla de los apoyos.</li> <li>Requieren labores de mantenimiento rutinario.</li> </ul> Otro	1	_						1
10	Losa D:Inyección de grietas con epoxy/resin - Se observan manchas de humedad en los voladizos debido a la falta de longitud de los tubos de drenaje. Infiltración	0	_		D	6	2013	264	1
11	<ul><li>Vigas/Largueros/Diafragmas</li><li>La viga #3 presenta manchas de hollín ocasionadas por hogueras realizadas por la gente del sector, sin embargo no se observa deterioro del hormigón.</li></ul>	1	_						4
12	Elementos de arco	_							
13	Cables/Pendolon./Torres/Maciz.	_							
14	Elementos de armadura	_							
15	Cauce - Se observó en buen estado.	0	_						
16	Otros elementos	_							
17	Puente en general	1	_						2
	Costo total							17664	

Componente.....: 1 Superficie del puente

Calif./Mantenim...: 3 / -

Daño/Observaciones.: El pavimento en concreto asfáltico presenta

dexposición del agregado. En el acceso #2 se

observa un gran bache. Tipo de daño.....: Descomposición

Reparaciones.....: D Reparación de pavimento de asfalto



Componente..... 2 Juntas de expansión

Calif./Mantenim...: 2 / -


Daño/Observaciones.: El puente carece de dispositivos de juntas. Se

recomienda instalar juntas de goma asfáltica ó

similares.

Tipo de daño....: Otro

Reparaciones.....: C Cambio a junta de goma asfáltica

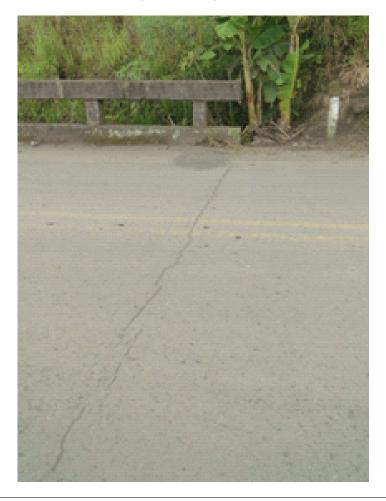

Componente..... 2 Juntas de expansión

Calif./Mantenim...: 2 / -

Daño/Observaciones.: El puente carece de dispositivos de juntas. Se

recomienda instalar juntas de goma asfáltica ó

similares.

Tipo de daño....: Otro

Reparaciones.....: C Cambio a junta de goma asfáltica



Componente.....: 3 Andenes/Bordillos

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: Presentas desgaste de la superficie de concreto,

acumulación de vegetación y carecen de pintura reflectiva. Requieren labores de mantenimiento

rutinario.

Tipo de daño....: Otro



SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
Informe	e de inspección principal	12.08.02	6
22-6208-001.00 El Gualilo			

Componente.....: 6 Aletas

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: Se observaron protegidas por los conos. Presentan

manchas de humedad. Requiere mantenimiento

rutinario.



SDC/INV		SiPuCol		Fecha	Comp
	Informe de	inspección	principal	12.08.	.02 7
00 0000 001 00 01 01	23.2				

Componente...... 7 Estribos

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: Presentan manchas de humedad debido a infiltración

proveniente de las juntas de expansión del puente. Tipo de daño.....: Infiltración



Componente...... 9 Apoyos

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.: Se observó humedad y acumulación de suciedad en la silla de los apoyos. Requieren labores de

mantenimiento rutinario.

Tipo de daño....: Otro



SDC/INV			SiPuCol			Fecha	Comp
	Informe	de	inspección	principal	-	12.08.02	10
22-6208-001.00 El	Gualilo						

Componente.....: 10 Losa

Calif./Mantenim...: 0 / -

Daño/Observaciones.: Se observan manchas de humedad en los voladizos

debido a la falta de longitud de los tubos de

drenaje.

Tipo de daño....: Infiltración

Reparaciones.....: D Inyección de grietas con epoxy/resina



SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.08.02	11
22-6208-001.00 El Gua	lilo		

Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: La viga #3 presenta manchas de hollín ocasionadas

por hogueras realizadas por la gente del sector, sin embargo no se observa deterioro del hormigón.



SDC/INV		SiPuCol		Fecha	Comp
Inform	e de	inspección	principal	12.08.02	11
22-6208-001.00 El Gualilo					

Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim....: 1 / -

Daño/Observaciones.: La viga #3 presenta manchas de hollín ocasionadas

por hogueras realizadas por la gente del sector, sin embargo no se observa deterioro del hormigón.



SDC/INV	SiPuCol	Fecha	Comp
	Informe de inspección principal	12.08.02	11
22_6208_001 00 01	Cualila		

Componente....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: La viga #3 presenta manchas de hollín ocasionadas

por hogueras realizadas por la gente del sector, sin embargo no se observa deterioro del hormigón.



SDC/INV		SiPuCol		Fecha	Comp
	Informe de	inspección	principal	12.08.02	11
22-6208-001.00 El	Gualilo				

Componente.....: 11 Vigas/Largueros/Diafragmas

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.: La viga #3 presenta manchas de hollín ocasionadas

por hogueras realizadas por la gente del sector, sin embargo no se observa deterioro del hormigón.



SDC/INV SiPuCol		Fecha	Comp		
	Informe de i	Inspección	principal	12.08	.02 17
22 6200 001 00 51 000	1 4 1 4				

Componente....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.:



SDC/INV SiPuCol		Fecha	Comp		
	Informe de i	Inspección	principal	12.08	.02 17
22 6200 001 00 51 000	1 4 1 4				

Componente....: 17 Puente en general

Calif./Mantenim...: 1 / -

Daño/Observaciones.:

