



INSPECCIÓN PUENTE LA PEREIRA

Noviembre, 2022



En la inspección visual de los elementos de un puente se consideran los siguientes componentes:

- **Superficie y equipamientos:**

- o Superficie del puente y accesos
- o Juntas de expansión
- o Andenes y/o bordillos
- o Barandas
- o Señalización
- o Drenajes

- **Subestructura:**

- o Aletas
- o Estribos
- o Pilas

- **Superestructura en concreto:**

- o Losa
- o Vigas
- o Riostras
- o Arcos en Mampostería y concreto
- o Apoyos

Para el nivel de severidad de los daños de los componentes de los puentes, se empleó la escala cualitativa que contiene el módulo de inspección principal del Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL), que es la que en la actualidad es usada por Instituto Nacional de Vías:

Calificación	Descripción
0	Sin daño o con daño insignificante
1	Daño pequeño, pero no se requiere reparación
2	Existe daño, el componente funciona como se diseño
3	Daño significativo, se requiere pronta reparación
4	Daño grave, se necesita inmediata reparación
5	Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente
¿	Desconocida

Para la identificación del sistema estructural transversal y longitudinal se emplearon las tablas 2 y 3 del Manual para la Inspección Visual de Puentes del INVIAS junto a la Universidad Nacional.

Tabla 2 Tipo de Puente según estructuración transversal

CÓDIGO	TIPO DE PUENTE
01	Losa sobre vigas
02	Losa simplemente apoyada
03	Viga Cajón
04	Armadura de paso superior
05	Armadura de paso inferior
06	Arco Superior
07	Arco Inferior

Tabla 3 Tipo de Puente según estructuración longitudinal

CÓDIGO	TIPO DE PUENTE
01	Vigas simplemente apoyadas
02	Vigas continuas
03	Puente colgante
04	Puente atirantado
05	Pórtico
06	Box culvert

Así mismo se empleó la tabla 8 para la identificación del material de la superestructura:

Tabla 8

CÓDIGO	TIPO DE MATERIAL
01	Mampostería
02	Concreto ciclópeo
03	Concreto reforzado
04	Acero
05	Acero y concreto
06	Tierra armada

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sistema de Administración de Puentes Colombianos - SIPUCOL -
Inventario e Inspección Principal de Puentes

Puede: Puente La Pereira	Territorial: (01) Antioquia	Identificación:
Carretera: Palmas_La Unión	PR: 35+080	Fecha: 2022.11.23
		Inspector: Devimed S.A.

INVENTARIO

No. Luces: 1	Estructuración Transversal: N/A	Año de construcción: 1320	Ubicación geográfica	
Luz Menor: m	Estructuración Longitudinal: 7	Año de rehabilitación:	Grados	Minutos
Luz Mayor: m	Material Superestructura: 1	Vehículo de diseño:	Latitud: 6	8' 25''
Luz Total: 15,00 m		INV / ANI / Departam: ANI	Longitud: 75	22' 53''
Tablero: 8,30 m			Altura: 2128 m	

INSPECCIÓN PRINCIPAL

Componente	Calificación	Insp. Esp.	No. de fotos	OBSERVACIONES
1. Superficie del Puento	2		01	Se presentan grietas y baches sobre la carpeta de rodadura
2. Juntas de expansión	?	x	02	Las juntas de expansión se encuentran selladas con mezcla asfáltica, se aprecia reflexión que provoca grietas transversales
3. Andenes / Bordillos	0		03	Se encuentran en buen estado
4. Barandas	0		04	Se encuentran en buen estado, no se evidencian impactos por colisión y se encuentran bien empotradas a la estructura, se requiere limpiar y pintar.
5. Conos / Taludes	0		05	Se encuentran en buen estado.
6. Aletas				N/A
7. Estribos	1		06	Se evidencian concentraciones de humedad en los estribos.
8. Pilas				N/A
9. Apoyos	1		07	Se evidencian concentraciones de humedad en los apoyos.
10. Losa	?			No es posible su inspección debido a dificultades en el acceso
11. Vigas/Largueros/Diafragmas	1		08	Se encuentran desgastados y con concentraciones de humedad
12. Elementos de arco	2		09	Se presenta desgaste de la estructura, se evidencia agrietamiento y concentraciones de humedad.
13. Cables/Pendolones/Torres/Macizos				N/A
14. Elementos de armadura				N/A
15. Cauce	0		10	
16. Otros elementos				
17. Puento en general	1		11	

Observaciones Generales :

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sistema de Administración de Puentes Colombianos - SIPUCOL -
Inventario e Inspección Principal de Puentes

Superficie del puente:



Juntas de expansión



2022-11-23

Andenes / Bordillos



Barandas



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sistema de Administración de Puentes Colombianos - SIPUCOL -
Inventario e Inspección Principal de Puentes



Conos / Taludes



Estribos



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sistema de Administración de Puentes Colombianos - SIPUCOL -
Inventario e Inspección Principal de Puentes



Apoyos



Vigas/largueros/diafragmas:






Elementos de arco



Cauce

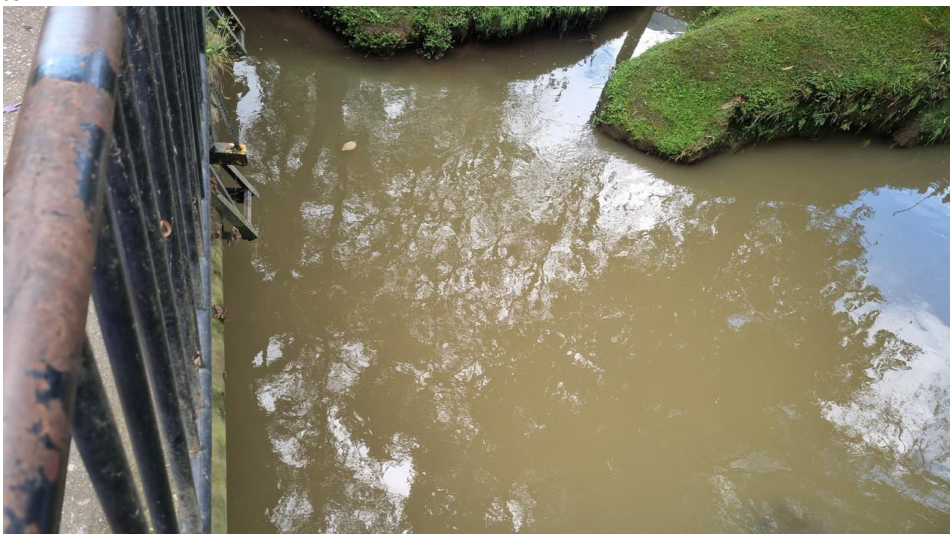

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sistema de Administración de Puentes Colombianos - SIPUCOL -
Inventario e Inspección Principal de Puentes



Puente en general

